desktop **Compact**



Mode d'emploi





Table des matieres

1.	Remarques générales	3
2.	Consignes de sécurité	4
2.1	Symboles et consignes	4
2.2	Utilisation conforme à la destination	4
2.3	Garantie et responsabilités	4
2.4	Obligations de l'exploitant	5
2.5	Obligations du personnel	5
2.6	Délégués à la protection laser	5
2.7	Protection des yeux contre le rayonnement laser	6
2.8	Protection de la peau contre le rayonnement laser	7
2.9	Autres indications importantes concernant la sécurité et l'aspiration des vapeurs de soudage	8
2.10	Travaux de maintenance	8
2.11	Plaques d'avertissement laser	9
2.12	Emplacement des plaques d'avertissement laser	10
3.	Principe fondamental du laser et du processus de soudage	11
4.	Description de l'appareil	12
4.1	Vue d'ensemble	12
4.2	La chambre de travail	14
4.3	Conception du desktop Compact	15
4.4	Connexions externes.	16
4.5	Installation et mise en service	17
4.6	Commande du desktop Compact	18
4.7	Le panneau de commande	20
5.	Réglage des paramètres de l'impuls	23
6.	Sauvegarde et chargement des jeux de paramètres	26
6.1	La loupe binoculaire	27
6.2	Réglage du réticule (croisillon) de la loupe binoculaire « Jenoptik »	27
6.3	Soudage	29
6.4	Mise à l'arrêt de la soudeuse	29
7.	Avertissements	30

8.	Indications concernant l'entretien/la maintenance de la soudeuse	31
8.1	Check-lists 1, 2 et 3	32
8.2	Test de l'ajustement du laser et de la trajectoire du faisceau	33
8.3	Remplacement du verre de protection	33
8.4	Contrôler le filtre à fumée de soudage et le remplacer	34
8.5	Ouverture du desktop Compact	34
8.6	Remplacement de l'eau de refroidissement et du filtre à eau	36
8.7	Alignement de l'impact (laser) par rapport au centre du réticule (croisillon)	
	de la loupe binoculaire	37
9.	Les défauts éventuels, leurs causes probables et comment les solutionner	38
10.	Liste des pièces de rechange	40
11.	Caractéristiques techniques	41
12.	Déclaration de conformité européenne (CE)	42
12	Acceptation des conditions d'utilisation et des consignes de sécurité	43

1. Remarques générales

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil laser de Dentaurum. Afin de profiter pleinement et longtemps de votre nouvel appareil, nous vous prions de respecter les consignes données dans ce mode d'emploi. La soudeuse laser de Dentaurum, est d'après la directive de la CE un équipement de travail et développé pour une utilisation dans un laboratoire dentaire.

Identification de l'appareil

Produit: Soudeuse au laser (Nd: Yag longueur d'onde laser 1064nm)

desktop Compact – REF 090-578-00 Type:

Société: Dentaurum GmbH & Co. KG

> Turnstraße 31 75228 Ispringen Allemagne

Les pièces à souder sont assemblées, positionnées et soudées manuellement au laser sous un stéréomicroscope dans la chambre de soudage.

Le gaz protecteur nécessaire et l'impulsion du laser sont respectivement déclenchés, au moyen d'un interrupteur à pédale à deux positions. La fumée de soudage est aspirée automatiquement durant le traitement et également une fois le traitement achevé.

Attention : L'appareil doit être monté et mis en service par un technicien spécialisé habilité ou par le service après-vente de Dentaurum.

> Avant de mettre l'appareil sous tension, vous devez avoir lu et compris les instructions de service!

> Avant la première mise en service, il faut déclarer l'appareil à la caisse professionnelle d'assurances sociales et aux autorités compétentes en matière de protection du travail (telles que par exemple l'inspection du travail).

2. Consignes de sécurité

2.1 Symboles et consignes

Dans les instructions de service, les symboles suivants sont utilisés pour signaliser des dangers :

Avertissement :

Indique un éventuel risque pour la vie et la santé des personnes. Le non-respect de ces indications peut avoir des conséquences graves pour la santé, voire même provoquer des blessures mortelles.

Attention: Indique une situation éventuellement dangereuse. Le non-respect des ces indications peut entraîner des blessures légères ou provoquer des dommages matériels.

2.2 Utilisation conforme à la destination

Le laser desktop Compact est exclusivement destiné au soudage de métaux. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Dentaurum n'assume aucune responsabilité pour tous dommages résultant d'une utilisation non conforme. L'utilisation conforme implique également le respect des instructions de service et l'exécution régulière des travaux d'inspection et de maintenance.

Attention: Le traitement de matériaux non métalliques, en particulier celui de matières plastiques, est considéré être une utilisation NON conforme de l'appareil.

Garantie et responsabilités

Nos conditions générales de vente et de livraisons entrent en application. Tous droits à la garantie sont exclus pour des dommages personnels et matériels dus à une ou plusieurs des causes suivantes :

- □ mise en service, utilisation, montage et maintenance non appropriés du laser
- utilisation du laser de façon non conforme à sa destination
- □ exploitation du laser avec des dispositifs de sécurité défectueux ou mal montés, ou encore des dispositions de sécurité et de protection non opérationnelles
- non-respect des consignes stipulées dans les instructions de service en matière de transport, de stockage, de montage, d'exploitation et de maintenance du laser
- contrôle insuffisant des pièces d'usure
- □ Toutes modifications de la conception de l'appareil, notamment des dispositifs de sécurité
- réparations effectuées de façon non appropriée

2.4 Obligations de l'exploitant

L'exploitant s'engage à limiter l'utilisation de l'appareil à des personnes

- connaissant les prescriptions en matière de sécurité de travail et de prévention des accidents et ayant reçu une formation adéquate pour le maniement de l'appareil
- Avoir pris connaissance des consignes de sécurité, avoir lu et assimilé le présent mode d'emploi et l'avoir confirmé par sa signature (voir chapitre Confirmation d'instruction).
- ayant été informé au sens des prescriptions de prévention contre les accidents pour les rayonnements laser (en particulier le décret des caisses professionnelle d'assurances sociales BGV B2 (VBG93)).
- Avant la première mise en service, il faut déclarer l'appareil à la caisse professionnelle d'assurances sociales et aux autorités compétentes en matière de protection du travail (telles que par exemple l'inspection du travail).

2.5 Obligations du personnel

Avant de commencer leurs travaux, toutes les personnes chargées de travailler sur l'appareil s'engagent

- □ à respecter les prescriptions fondamentales en matière de sécurité du travail
- à lire et comprendre les consignes de sécurité et les instructions de service, et à confirmer ceci en apposant leur signature.

2.6 Délégués à la protection laser

Pour utiliser un laser de la classe 4, l'entrepreneur doit désigner par écrit un délégué compétent à la protection laser. De par sa formation spécialisée et ses expériences, le délégué à la protection laser possède suffisamment de connaissances en matière de rayonnement laser et il a été informé des dispositifs de sécurité montés sur l'appareil. Il est responsable de l'exploitation fiable et des dispositifs de protection de l'appareil.

Les caisses professionnelles d'assurances sociales compétentes ou Dentaurum forment les délégués à la protection laser.

2.7 Protection des yeux contre le rayonnement laser

Cette soudeuse est munie de dispositifs servant à protéger les yeux de l'opérateur, ainsi que ceux des personnes se trouvant dans le périmètre de celle-ci.

Obturateur de sécurité

Cet obturateur se ferme pour empêcher la production/l'émission d'impulsions laser lorsque :

- □ la trappe de chargement est ouverte
- □ les paramètres laser sont en train d'être modifiés
- □ il (l'obturateur) n'est pas alimenté en courant.

L'émission d'impulsions laser n'est possible que si :

La trappe de chargement est fermée, et que si :

- □ aucune procédure de réglage des paramètres laser n'est en cours
- et la recharge du réservoir d'énergie est terminée
- et la commande au pied a été enfoncée à la position « 2 ».

Autres dispositifs pour la protection des yeux :

- La grande fenêtre qui équipe cette soudeuse a été fabriquée à partir d'un polymère spécialement conçu pour que l'opérateur puisse suivre à travers elle le soudage sans courir de risques pour ses yeux.
- Cette soudeuse est dotée d'un procédé anti-éblouissement automatique situé dans l'axe de la loupe binoculaire, lequel est activé au moment du soudage.
- □ Le faisceau est également isolé optiquement de l'extérieur sur toute sa trajectoire.

Cette soudeuse réunit toutes les conditions d'une protection oculaire parfaite!

Elle répond ainsi à l'une des conditions requises pour les lasers de classe 1.

Mais elle ne répond **pas** à l'autre condition requise pour les lasers de cette même classe qui est la **protection de la peau** contre les rayonnements laser.

Protection de la peau contre le rayonnement laser

L'appareil est destiné à être utilisé dans des laboratoires dentaires. Le processus de travail ne peut pas être automatisé vu que chaque pièce d'ouvrage constitue en fait une pièce individuelle. L'objet en technique dentaire doit être tenu avec les mains, vu que de nombreux matériaux aux caractéristiques les plus variées (dimensions, états, natures de la surface et tolérances d'ajustement) doivent être différemment combinés ou encore ils doivent être traités en surface. A l'heure actuelle, des gants protecteurs contre les rayonnements laser ne sont pas utilisables pour des raisons techniques. En effet, ils gêneraient considérablement le travail, ou bien le rendraient même impossible, puisque les pièces sont la plupart du temps très petites. Il en est de même pour l'utilisation de fixations, de pincettes, etc. Ainsi ce laser doit être classé dans la catégorie des moyens de travail pouvant provoquer de légères blessures.

Vue la conception de l'appareil, les dangers possibles ne concernent que les mains et les bras de l'opérateur. En cas de mauvais maniement, l'effet du laser peut provoquer des brûlures locales dans l'épiderme. En cas de brûlures plus graves, il faut consulter un médecin.

Attention : Rayonnement laser invisible !

Afin d'éviter qu'un rayonnement laser direct atteigne vos mains, observer les points suivants :

- Ne placez jamais vos mains directement sous le réticule, et donc dans le faisceau laser !
- □ Regardez toujours à travers le stéréomicroscope et positionnez la pièce d'ouvrage de façon à ce que le point de soudage soit nettement visible et qu'il se trouve dans le réticule!
- □ Veillez, dans la mesure du possible, à ce que vos mains ne soient pas dans le champs de vision du stéréomicroscope!
- Ne bougez pas vos mains lorsque vous déclenchez l'impulsion du laser avec l'interrupteur à pédale!
- Regardez toujours à nouveau à travers le stéréomicroscope et contrôlez la position de vos mains et la position de la pièce d'ouvrage!

Attention : rayonnement laser diffusé !

Afin d'éviter qu'un rayonnement laser diffusé atteigne vos mains, observez les points suivants :

En particulier des objets à surfaces miroitantes peuvent diffuser ou renverser le rayonnement laser. Ainsi, même à des distances plus éloignées du point de soudage, vous risquez de vous brûler localement

Dans la mesure du possible, ne portez pas de bijoux aux bras ni aux doigts, lorsque vous travaillez avec un rayonnement laser et/ou ne maintenez pas non plus de surfaces miroitantes directement dans le faisceau laser.

2.9 Autres indications importantes concernant la sécurité et l'aspiration des vapeurs de soudage

- Veuillez toujours avoir ce mode d'emploi à portée de main, près de la machine.
- □ Cette soudeuse a été conçue uniquement pour le soudage par impulsions laser des métaux et alliages dentaires. Tout autre usage de celle-ci n'est pas autorisé.
- Ne jamais introduire dans la cabine de soudage des substances présentant des risques d'incendie et/ou d'explosion.
- Les vapeurs de soudage sont toxiques !

Afin que l'air ambiant reste pur, la corporation préconise l'utilisation d'un système d'aspiration des vapeurs de soudage laser adéquat.

Celui qui est intégré à la desktop Compact est homologué uniquement pour l'aspiration des vapeurs de soudage laser. Il est par conséquent interdit de l'utiliser pour aspirer par exemple :

- des gaz inflammables et/ou explosifs
- des liquides
- des matières organiques (résines par exemple)

Bien veiller à ce que les sorties d'air soient toujours dégagées. Ne jamais utiliser le système d'aspiration des vapeurs de soudage sans le filtre. Et lorsque ce filtre doit être remplacé, le remplacer par un même filtre que celui d'origine.

Bouton d'arrêt d'urgence

Ce bouton est situé à droite de l'écran d'affichage (voir fig. 2 page 12). Si une situation à risgues survient, appuyer fermement sur ce bouton. Votre desktop Compact Laser s'arrêtera alors aussitôt. Pour la remettre en route il vous suffira de débloquer ce bouton en le tournant dans le sens de la flèche.

Sécurité électrique



🗥 La desktop Compact Laser doit être alimentée par un courant alternatif monophasé présentant les caractéristiques suivantes: 200-240 V; 50-60 Hz; 10 A. A l'intérieur de celle-ci sont produites des tensions pouvant atteindre les 400 V.

La desktop Compact Laser devra impérativement être utilisée avec un cordon de raccordement électrique trifilaire (avec mise à la terre).

Afin d'éviter les courts-circuits : utiliser uniquement une eau de refroidissement déminéralisée présentant une conductivité < 2.5 µS/cm



Attention : Avant d'ouvrir la soudeuse, toujours la débrancher !

2.10 Travaux de maintenance



Attention: Quelle que soit l'intervention d'entretien/de maintenance à effectuer sur cette soudeuse, ne jamais l'effectuer seul! Toute intervention sur ses composants électriques ou optiques devra obligatoirement être effectuée par un professionnel agréé ou un technicien de maintenance Dentaurum.

Lors des interventions d'entretien/de maintenance ou de réparation de l'appareil, il devra donc toujours y avoir une deuxième personne à proximité, laquelle devra avoir été informée des risques inhérents au laser et aux courants haute tension.

Danger : Risques d'électrocution ! Courants haute tension !

Le système d'allumage de la lampe du laser fait appel à des condensateurs haute tension. De ce fait, même après avoir éteint la soudeuse, les parties conductrices de celle-ci peuvent encore être parcourues par du courant!

2.11 Plaques d'avertissement laser



(1)

Rayonnement laser invisible
Protéger les yeux et la peau contre tout
rayonnement direct ou diffusé
Laser classe 4

(2)

Eviter tout rayonnement
Sortie de rayonnement laser invisible

3

2.12 Emplacement des plaques d'avertissement laser:

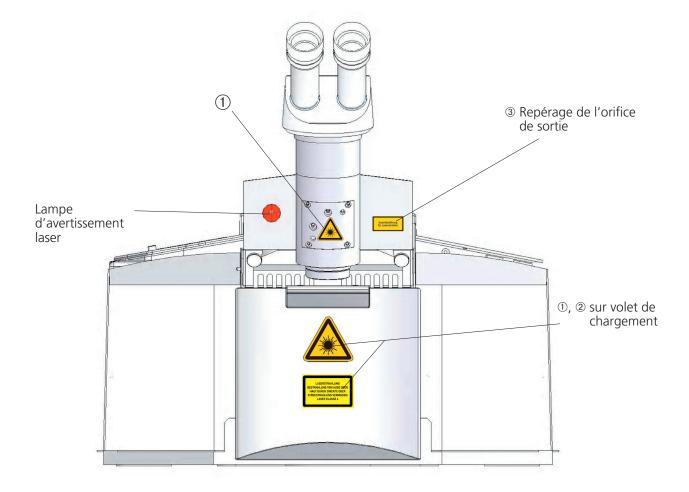


Fig. 1 : Position des avertissements laser

3. Principe fondamental du laser et du processus de soudage

LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplification de la lumière par diffusion excitée de rayonnement)

Il s'agit d'une amplification de la lumière engendrée par diffusion excitée de rayonnement. L'amplificateur de lumière de votre laser est un cristal en forme de barreau en grenat d'yttrium et d'aluminium dopé au néodyme (notation abrégée : ND : YAG). Ce cristal est excité par une impulsion de lumière provenant d'une lampe flash externe en forme de barreau. Un réflecteur à haute capacité approprié assure une utilisation et une injection efficientes de la lumière de la lampe dans le cristal laser. Afin de pouvoir diffuser une lumière laser amplifiée et dirigée, deux miroirs sont situés en dehors du cristal. Ils sont montés de façon à ce que la lumière sortant du cristal soit rétroréflectée en soi et dans le cristal (résonateur). Un des miroirs est semi-transparent et il permet ainsi de collecter un rayonnement fortement dirigé du résonateur. La plage des longueurs d'ondes est limitée à 1064 nm. Ce n'est que grâce à l'importante dépendance de la direction et à l'étroite plage des longueurs d'ondes, qu'une concentration extrême de l'énergie laser sur la pièce d'ouvrage (focalisation par un objectif approprié) peut être obtenue. Cette concentration d'énergie dépasse de beaucoup la concentration pouvant être obtenue avec des sources lumineuses habituelles.

Durant l'impulsion laser, la pièce d'ouvrage est chauffée et fluidifiée dans le domaine du foyer, les températures étant supérieures aux températures de fusion des matériaux à assembler et permettant ainsi un soudage. Après le temps d'action relativement court du laser (0,5 ms ... 20 ms), les matériaux fondus se solidifient à nouveau et ils forment donc une liaison fixe.

Vu que la concentration de l'énergie laser sur un volume limité est élevée et de courte durée, la chaleur n'est engendrée qu'aux endroits nécessaires. Cette caractéristique fait du laser un outil excellent pour les laboratoires dentaires.

4. Description de l'appareil

4.1 Vue d'ensemble

L'appareil de soudage au laser desktop Compact est un appareil de table très compact pour une utilisation en PME. Il fournit des impulsions laser de courte durée à haute énergie à une longueur d'onde de 1064 nm pour la solidarisation de métaux par soudage. Figure 2 montre une vue de l'appareil avec tous ses éléments de commande essentiels.

Pour le soudage, les pièces sont introduites dans la chambre de soudage intégrée par le volet de chargement frontal. Cette chambre présente une protection contre le rayonnement laser (voir fig. 3 page 13). La pièce à souder est positionnée sous le stéréomicroscope pour le soudage par l'opérateur à travers les orifices latéraux. Lorsque les deux mains se trouvent dans les manchons en cuir, le rayon laser ne peut pas sortir de l'appareil.

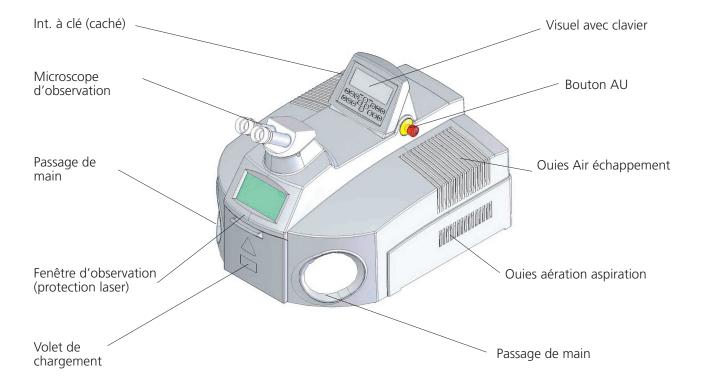


Fig. 2: Vue avant du desktop Compact Laser

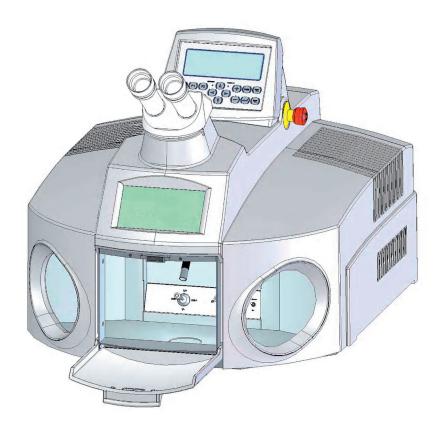


Fig. 3: desktop Compact avec volet de travail ouvert

Le gaz inerte et les impulsions laser nécessaires au travail sont activés par une pédale à deux positions. Pendant et après le travail, la fumée issue du soudage est automatiquement aspirée et filtrée.

Toutes les fonctions importantes et les réglages sont indiqués sur le visuel. Le clavier se trouvant en dessous permet le réglage des paramètres laser. Une deuxième possibilité de réglage se trouve dans la chambre de soudage (voir fig. 4 page 14). Les boutons se trouvant dans la chambre de soudage permettent de régler directement les paramètres de laser importants sans qu'il soit nécessaire de sortir les mains de la chambre de travail.

4.2 La chambre de travail

La chambre de travail du desktop Compact renferme tous les éléments de commande nécessaires à une soudure manuelle aisée. Pour les afficher complètement, la chambre de travail dans la fig. 4 est représentée dans sa vue du bas.

En haut, au milieu, le rayon laser sort d'une lentille de focalisation protégée par un verre de protection.

La chambre de travail et la pièce à souder sont éclairées par deux spots halogènes puissants à droite et à gauche de l'orifice de sortie.

La buse rigide du gaz inerte peut être pivotée vers l'avant et vers l'arrière. En position arrière, le flux de gaz est interrompu. La hauteur de l'ouverture de la buse est réglable en tournant la buse de 5 mm. En position avant, le point de focalisation du laser est également repéré par cette buse. La buse flexible (gauche) permet d'acheminer le gaz inerte avec une précision accrue.

A droite se trouve en outre une buse fixe, permettant de refroidir la pièce et la chambre de travail à l'aide d'air sous pression.

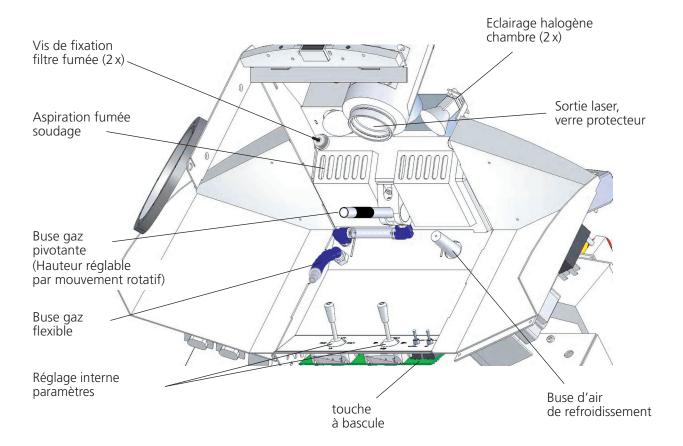


Fig. 4 : Vue d'intérieur de la chambre de travail

Les orifices d'aspiration du filtre de fumée de soudage se trouvent dans la partie supérieure de la chambre, derrière la sortie du laser.

Les éléments de commande (2 leviers et 2 touches à bascule) se trouvent dans la partie inférieure arrière de la chambre de telle sorte qu'ils puissent être facilement atteints, leur actionnement pouvant alors être contrôlé à travers la fenêtre d'observation.

4.3 Conception du desktop Compact

Toutes les fonctions nécessaires à la mise en oeuvre de l'appareil de soudage au laser desktop Compact sont intégrées dans le corps de l'appareil. La figure 5 indique un diagramme de la conception.

Le coeur de l'appareil est constitué par un laser à corps rigide. Son énergie provient d'une lampe à éclat à alimentation à haut rendement électrique. L'éclair laser est acheminé vers la pièce à souder à travers le microscope d'observation par un canal de rayonnement soigneusement conçu.

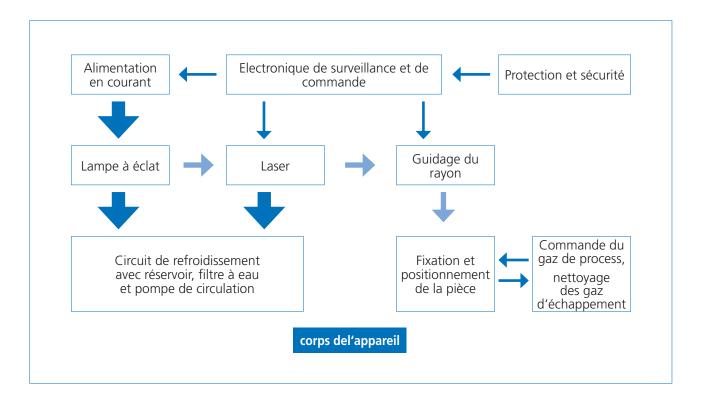


Fig. 5 : Schéma de conception du desktop Compact

Un système électronique de conception nouvelle offre une commande précise des impuls et surveille toutes les fonctions nécessaires pour le soudage en toute sécurité.

L'eau de refroidissement filtrée et purifiée est pompée vers la chambre de pompage du laser via le circuit de refroidissement fermé, refroidissant ainsi la lampe à éclats et le barreau du laser. Un échangeur de chaleur et un ventilateur dissipent la chaleur à l'air ambiant.

Le gaz inerte nécessaire à la protection du cordon de soudure, tel que l'argon est acheminé par un raccord se trouvant à l'extérieur, sur la partie arrière de l'appareil (voir fig. 6 page 16). Une conduite rigide et une conduite flexible dans la chambre de travail permettent d'acheminer le gaz inerte directement au point de soudage. Le flux de gaz est commandé par la pédale.

La fumée issue du soudage (voir fig. 4 page 14) est aspirée de la chambre de soudage et soigneusement filtrée.

4.4 Connexions externes

Toutes les connexions externes se trouvent sur la partie arrière de l'appareil (voir fig. 6)

La plaque signalétique indique entre autres le numéro de série de l'appareil ainsi que les propriétés de la source laser.

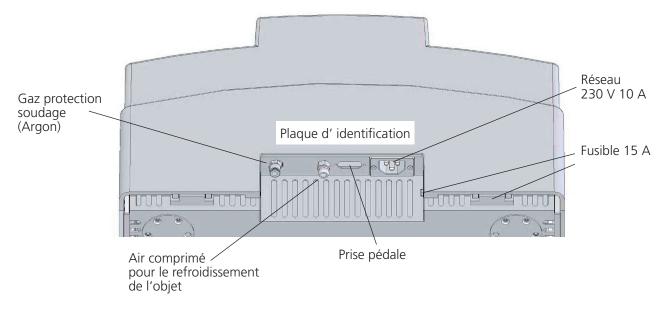


Fig. 6 : Connexions sur la face arrière du desktop Compact

Les raccords de gaz sont du type enfichable pour des flexibles ø 6 mm.

Gaz inerte:

De l'argon de pureté 4.6 HR 99,996% suivant DIN 32526 est recommandé.

Buse d'air de refroidissement :

La pression pneumatique maximale admissible est de 6 bar.

Branchement au secteur:

L'alimentation s'effectue à l'aide du cable d'alimentation standard joint.

Sont requis: 200-240 V 50/60 Hz 10 A, monophasé

Pédale:

La pédale livrée en accompagnement est reliée à la prise femelle Sub-D à 15 pôles. Si celle-ci n'est pas correctement raccordée ou si elle est incorrectement raccordée, la DEL Laser ok du panneau de commande s'allume en rouge.

4.5 Installation et mise en service

Inspection initiale

Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil en matière de dommages éventuels visibles. En cas d'emballage endommagé, prévenir immédiatement la compagnie de transport. Documenter les dommages pour les droits de recours ultérieurs.

Le desktop Compact pèse 50 kg. Pour le transport ou le déplacement, deux personnes sont nécessaires.

Vérifier l'intégralité de l'envoi.

Seul un appareil en parfait état peut être mis en service.

Mise en place

La table sous l'appareil doit être de niveau et plane. Corriger éventuellement le niveau à l'aide d'un matériau antidérapant.

L'appareil doit se trouver dans un endroit à l'abri de la poussière et de l'ensoleillement direct.

Surface d'implantation : Largeur 560 mm x env. 700 mm de profondeur.

Eau de refroidissement

Avant de procéder à la première mise en service, de l'eau de refroidissement désionisée doit être versée dans le réservoir du circuit de refroidissement (voir détails « Remplacement de l'eau de refroidissement et du filtre à eau », à la page 36).

Pour éviter tout dommage dû à une fuite d'eau de refroidissement ou au gel, vidanger le réservoir d'eau de refroidissement lors de chaque déplacement de l'appareil.

Connexions électriques

Avant de procéder au branchement de l'appareil desktop Compact sur le réseau électrique, prière de vérifier si l'alimentation du réseau convient à l'appareil. Caractéristiques du réseau 200-240 V/50-60 Hz 10 A, monophasé.

Raccorder la pédale à la prise femelle à 15 pôles à proximité du branchement au réseau. Si celle-ci n'est pas raccordée ou si elle est incorrectement raccordée, la DEL Laser ok du panneau de commande s'allume en rouge.

4.6 Commande du desktop Compact

La commande du desktop Compact a été simplifiée autant que possible. En suivant les points suivants, l'opérateur aura rapidement les résultats escomptés. Une description détaillée de chaque opération est indiquée ci-après.

AVANT LA MISE SOUS TENSION la notice d'utilisation et en particulier les instructions de sécurité doivent avoir été lues et comprises ! NE METTRE SOUS TENSION QU'A CETTE CONDITION !

Accès rapide pour les utilisateurs avertis

- 1. L'actionnement de **l'interrupteur à clé** permet d'activer le laser. Dès que le visuel (voir fig. 7 page 20) affiche « System OK », le laser est opérationnel.
- 2. Si du **gaz inerte** est nécessaire, une bouteille doit être raccordée sur l'entrée arrière et le flux de gaz correct doit être réglé au niveau du détendeur. (Valeur: 8l/min)
- 3. Introduire la **pièce à souder** dans la chambre de travail et fermer le volet de chargement.
- 4. L'opérateur règle le **microscope** en fonction de sa vue personnelle.
- 5. Régler les **paramètres** désirés pour le procédé de soudage à l'aide du clavier externe ou des boutons se trouvant dans la chambre de travail.
- 6. Ouvrir l'obturateur de sécurité du rayonnement en appuyant sur la touche **« Shutter open »** (ligne inférieure, à l'extrémité droite). La DEL verte de la touche doit s'allumer.
- 7. Viser l'endroit à souder sur la pièce à l'aide du microscope. Le microscope est fixe, la pièce doit être amenée dans le champ de vision, la **netteté** doit être réglée en réglant l'écart.
- 8. Orienter la buse de gaz inerte qui convient vers le point de soudage.
- 9. En appuyant sur la pédale jusqu'en première position de commutation, le flux du gaz inerte est activé. En appuyant à fond sur la **pédale**, le laser émet des impuls selon les valeurs réglées, le soudage peut commencer.

Mise en marche

Ouvrir la bouteille de gaz inerte.

Tourner l'interrupteur à clé vers l'avant.

(Après l'échange d'une lampe ou de l'eau de refroidissement, attendre env. 1 min jusqu'à toutes les bulles d'air aient disparu du circuit de refroidissement)

Gaz inerte

Le raccord d'alimentation en gaz inerte se trouve sur l'arrière de l'appareil (voir fig. 6 page 16).

Le flux de gaz vers la pièce à souder est activé tant que la pédale est maintenue enfoncée en 1ère position.

Par l'intermédiaire d'une buse fixe et d'une buse flexible dans la chambre de travail (voir fig. 4 page 14) le gaz inerte peut être acheminé vers le point de soudage. La buse fixe pour le gaz inerte peut être pivotée vers l'avant et vers l'arrière, en position arrière, le flux de gaz est interrompu. La hauteur de l'ouverture de la buse est réglable en tournant la buse de 5 mm.

La buse flexible peut être fermée par un robinet.

Veuillez tenir compte des instructions suivantes concernant l'alimentation en gaz :

- · Bouteille de gaz de 200 l ou moins (minimum 10 l)
- · La bouteille de gaz peut être couchée à condition qu'elle soit calée et que le réducteur soit protégé
- · Les bouteilles debout doivent être sécurisées selon les prescriptions en vigueur
- · La vanne de régulation du débit d'argon doit être réglable selon une plage de 1 à 10 l/min
- · La section du flexible de gaz est de 6 mm (ø extérieur)
- · Ne pas oublier : A l'issue du travail, fermer la vanne de la bouteille de gaz.



La pédale

La pédale est raccordée sur la partie arrière de l'appareil (voir fig. 6 page 16). Elle présente deux positions de commutation.

En première position, le flux du gaz inerte est activé.

En deuxième position, les impuls laser sont activés.

De cette façon, le gaz inerte chasse l'air ambiant autour du point de soudage avant que le procédé de soudage ne commence. Un cordon de soudure exempt d'oxyde est ainsi garanti.

4.7 Le panneau de commande

Le panneau de commande se compose du visuel et du clavier à membrane. La figure 7 montre l'état aussitôt après la mise en marche.

La première ligne du visuel indique les paramètres d'impuls. Pour de plus amples informations à ce sujet, se reporter à 5 page 23.

La deuxième ligne indique des informations concernant les jeux de paramètres mémorisés. Voir section 6 page 26. La troisième ligne indique des messages concernant l'état du desktop Compact. Voir section 7 page 30.

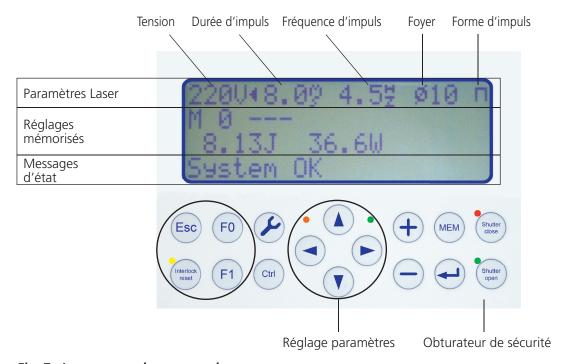


Fig. 7 : Le panneau de commande

 


Fig. 8 : En mode de modification ▶ et ◀ indique le paramètre pouvant être modifié

Le clavier à membrane se compose de 16 touches sur deux rangées et de 5 DEL :

Bloc gauche:

Esc	Retour au menu principal
FO FO	non affectée
Y (service)	Paramètres spéciaux, voir ci-dessous
F1	non affectée
Interlock Reset avec DEL jaune	Doit être enfoncée après élimination d'un défaut (voir section 7 page 30)
Ctrl	non affectée

Bloc droit:

+	Augmentation des valeurs pour paramètres spéciaux
-	Diminution des valeurs pour paramètres spéciaux
Mem	Mémoriser ou charger des jeux de paramètres, (voir section 6 page 26)
← (Enter)	Permet le traitement de noms de jeux de paramètres
Shutter close indiqué par DEL rouge	Ferme l'obturateur de sécurité du rayonnement
Shutter close indiqué par DEL verte	Ouvre l'obturateur de sécurité du rayonnement

Attention: rayonnement laser possible!

Touches fléchées :

←→ 200U4 ▶Ø10	Permet de commuter entre les paramètres pouvant être modifiés. Le premier actionnement de la touche fléchée permet d'activer le mode de modification. Un petit triangle ▶ et ◀ indique quelle valeur peut actuellement être modifiée.
↑↓	Modifie le paramètre actif, 1 augmente, 1 diminue. Lorsque la touche reste enfoncée, la valeur se modifie rapidement. Lorsqu'elle est verte, un impuls laser peut être émis.
DEL Laser ok	Lorsqu'elle est rouge, le laser n'est pas encore prêt à émettre des impuls. Lors d'une fréquence élevée des séquences d'impuls, la DEL clignote entre le rouge et le vert, la phase rouge indiquant la phase de chargement de l'alimentation. Ce n'est que lorsqu'elle reste rouge en permanence, que les impuls doivent être interrompus.
DEL Warning (orange) (« Avertissement »)	Vacille pendant l'émission des impuls (« Discharge »). S'allume lorsqu'il n'est pas possible de travailler à la fréquence d'impuls désirée, par exemple à cause d'une tension d'alimentation trop faible, en fonction des valeurs momentanément réglées relatives à la tension et à la largeur des impuls (ces paramètres déterminent l'énergie de l'impuls). Dans ce cas, la fréquence du pulse est automatiquement retirée de sorte que l'énergie de l'impuls reste constante.

L'actionnement de la touche **Y** permet d'accéder à un menu d'options où des paramètres spéciaux peuvent être lus ou modifiés.

La valeur peut être modifiée par pression sur les touches 1 .

Les touches + - permettent la modification de la valeur respective.

La touche Esc permet de revenir à l'affichage normal.

Function		1/17
	Fan speed n [%]	
	85	

Function			2/17
	Fan Off Time	[s]	
	10		

Function				3/17
Ne	ew Fil	ter Ca	libr.	

Function	4/17
Lang	juage

Function		5/17
	Get Pulse	Cntr
	123456	

Function					6/17
	Factory	P	aram	1-10	

Function				7/17	
		U	6		
Function 8/17					
**** Service ****					

Esc precedent

Vitesse de l'aspiration

Réglage du régime relatif de l'aspiration. (40 - 100 %)

Durée d'inertie de fonctionnement de l'aspiration

L'aspiration est démarrée lorsqu'un impuls laser est déclenché. Si aucun impuls n'est déclenché, l'aspiration s'arrête au bout de la période sélectionnée. (0 – 30 s)

N'est pas activée sur cette version.

N'est pas activée sur cette version.

Compteur d'impuls

Affichage du nombre d'impuls déclenchés depuis la dernière RAZ. (RAZ possible uniquement à partir du menu Service).

Non affectée.

Ce menu est réservé uniquement au personnel du service après-vente.

5. Réglage des paramètres de pulse

Pour la réussite du soudage, il est important d'utiliser des impuls laser corrects. Ils dépendent dans une large mesure des matériaux à souder et de leur épaisseur. Les valeurs exactes découlent du réglage fin sur la pièce à souder. Les distributeurs délivrent généralement des recommandations et des valeurs d'expérience. Seules des indications générales peuvent être mentionnées ici. Les paramètres d'impuls suivants peuvent être réglés :

- · la puissance de crête de l'impuls via la tension ①
- · la durée de l'impuls ②
- · la fréquence de la séquence d'impuls ③
- · la taille du foyer du laser sur la pièce 4 et
- · l'évolution temporelle de l'impuls laser ⑤.

Cette chronologie correspond à la chronologie de l'affichage de la gauche vers la droite dans le visuel (voir fig. 7 page 20).

Les paramètres les plus importants peuvent également être modifiés à l'intérieur de la chambre de traitement via les leviers de commande. En outre, il est possible de sélectionner un jeu de paramètres à l'aide de l'interrupteur à bascule gauche.

La représentation idéalisée suivante décrit le déroulement du rayon laser en fonction de l'impuls :

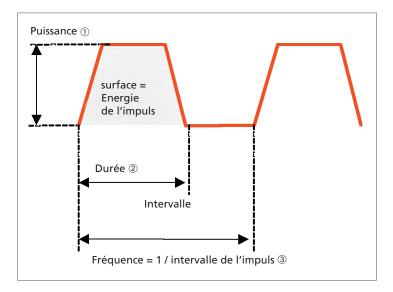


Fig. 9 : Paramètres de l'impuls 1 à 3

L'utilisateur peut intervenir sur les paramètres par le panneau de commande :

- ① La puissance du rayon laser est modifiée par le paramètre « Tension » (en V)
- ② La durée des impuls laser est réglée directement (en ms)
- 3 La fréquence de l'impuls est également réglée directement (en Hz, c'est-à-dire Nombre d'impuls/seconde).

L'énergie d'un impuls de laser est en somme approximativement le produit de la puissance x la durée.

Il existe en outre deux autres paramètres :

- 4 Le diamètre du point laser. Réglage direct par 1/10 mm.
- ⑤ La forme de l'impuls laser. Normalement pratiquement rectangulaire, la forme peut toutefois être modifiée. La description des formes d'impuls est indiquée à page 25.

Nota:

- 1. Il n'est pas possible de régler en même temps une tension élevée et une grande largeur d'impuls. Pour cette raison, la limite supérieure du paramètre à régler (tension ou durée) peut éventuellement être inférieure à la valeur maximale possible.
- 2. La fréquence de l'impuls pulse se trouve réduite lors de l'augmentation de la tension ou de la durée du pulse, cela signifie que la valeur affichée au visuel est bien entendu réduite.

Tension de 150 à 400 V

La tension intervient sur la puissance de crête de l'impuls. Celle-ci doit être d'autant plus élevée que le cordon de soudure est profond, et que la conductivité thermique ainsi que la réflectivité du matériau sont élevées.

En dehors des touches du visuel, la tension est augmentée par l'actionnement du levier gauche de la chambre de travail (voir fig. 4 page 14) vers le haut (V+) et diminuée par l'actionnement du levier vers le bas (V-).

Lorsque la tension de consigne a été diminuée, la lampe à éclat est actionnée, l'obturateur étant fermé, pour diminuer à la valeur de consigne la tension au niveau du condensateur de charge. Le visuel affiche «Wait for Discharge». Ce n'est que lorsque la tension désirée est atteinte que le travail peut être poursuivi.

Durée de l'impuls de 0,5 à 20 ms

L'énergie dépend de la durée de l'impuls. A puissance de crête égale, l'énergie émise au point de soudage est d'autant plus élevée que la durée est importante, la fusion du matériau augmentant d'autant. Le point de soudage obtenu sera alors plus large que profond.

La durée peut être modifiée par les touches fléchées du visuel ainsi que par le levier de gauche de la chambre de travail. Cette durée est augmentée par l'actionnement du levier vers la droite (ms+) et diminuée par l'actionnement du levier vers la gauche (ms-) (voir fig. 4 page 14).

Fréquence des séquences d'impuls, du coup par coup (0 Hz) à 25 Hz

La fréquence des séquences d'impuls est limitée par les performances de l'appareil laser. En présence d'impuls à haute énergie, la limite de puissance de 50 W est dépassée dès quelques impuls par seconde. Le rythme de travail ne peut être accéléré que moyennant de courts impuls à faible énergie. La fréquence à régler dépend de l'expérience de l'opérateur.

La fréquence peut être modifiée par les touches fléchées du visuel ainsi que par le levier droit de la chambre de travail soit en actionnant ce dernier vers le haut (Hz+) pour augmenter la fréquence, soit vers le bas (Hz-) pour diminuer la fréquence.

Taille du foyer de 0,2 à 2 mm

Grâce à un système optique intégré, le diamètre du foyer peut être adapté pour obtenir des cordons de soudure de largeurs diverses. Tenir compte du fait qu'en présence d'une taille de foyer plus grande, la puissance du laser doit être répartie sur une surface plus grande. Afin d'obtenir des résultats de soudage comparables, travailler avec une tension supérieure.

La taille du foyer peut être modifiée par les touches fléchées du visuel ainsi que par le levier de droite de la chambre de travail. Cette taille est augmentée par l'actionnement du levier vers la droite $(\emptyset +)$ et diminuée par l'actionnement du levier vers la gauche $(\emptyset -)$.

Forme de l'impuls :

4 formes différentes peuvent être appelées, elles sont repérées par des symboles :

- ☐ correspond à l'impuls sans modification,
- impuls atténué au début,
- impuls atténué à la fin et
- impuls atténué en escalier.



Fig. 10 : Forme de l'impuls lors du réglage sur « Impuls en escalier »

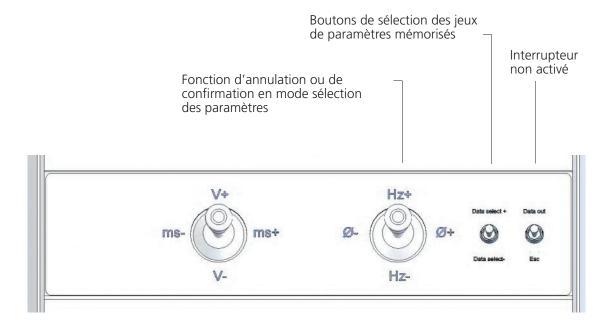


Fig. 11 : Unités de réglage dans la chambre de travail

6. Sauvegarde et chargement des jeux de paramètres

La touche mémoire « MEM » vous permet de charger et mémoriser jusqu'à 39 jeux de paramètres.

Quand on actionne cette touche, la flèche : • apparaît et reste affichée pendant 2 secondes. Elle sert à vous indiquer que les valeurs sont en train d'être chargées. Pour sélectionner et charger le bloc de paramètres souhaité : utiliser les touches +/-.

Vous pouvez également charger des jeux de paramètres avec le bouton **« Data select »** situé à l'intérieur de la cabine de soudage (voir fig. 11 page 25). Pour sélectionner le jeu de paramètres supérieur/inférieur, il vous suffit de pousser ce même bouton vers le haut/le bas.

Si vous appuyez brièvement deux fois de suite sur la touche MEM, la flèche : → apparaît. Elle sert à vous indiquer que les valeurs **sont en train d'être chargées**. Pour ensuite sélectionner l'emplacement mémoire souhaité : utiliser les touches +/-. Ceci fait, utiliser la touche Enter (←) pour mémoriser le bloc. Si vous ne souhaitez plus le mémoriser : utilisez la touche ESC pour annuler

Après avoir actionné la touche (←) vous allez pouvoir éditer le nom du matériau en cours (16 caractères maximum). Pour ce faire, utilisez les touches ◀ / ▶ pour déplacer le curseur, et les touches +/- pour changer de caractère. Ensuite, pour mémoriser le nom : appuyez de nouveau sur la touche ← .

Quand on modifie des valeurs issues de la mémoire, sur l'écran d'affichage le "M" (majuscule) devient "m" (minuscule). Le nom de l'emplacement mémoire reste affiché, ce qui vous permet de mettre à jour les paramètres facilement.

Vous pouvez aussi sélectionner les paramètres à l'intérieur de la cabine de soudage (voir fig. 11 page 25), avec le bouton basculant « data select ». Dès qu'il est actionné, la commande de la soudeuse se met aussitôt en mode « sélection paramètres ». Vous pouvez alors sélectionner avec ce même bouton les blocs de paramètres séquentiellement.

Chaque bloc s'affichera à l'écran ; En mode « sélection paramètres », les contacts « Hz+ »/« Hz- » du joystick servent à « Annuler »/ « Valider ». Autrement dit : « Hz- » sert à valider le bloc de paramètres que vous avez choisi. Pour quitter le mode « sélection paramètres » il vous suffit de pousser le joystick vers « Hz+ ».

6.1 La loupe binoculaire

Cette loupe vous permet de bien positionner la pièce sous le faisceau laser. Elle est équipée de filtres qui protègent les yeux de l'utilisateur de ce faisceau et des forts rayonnements de celui-ci pendant le soudage. Après l'avoir bien réglée à votre vue, vous serez en mesure de réaliser de façon parfaitement exacte les cordons de soudure les plus fins.

Le premier réglage à effectuer est **l'écartement des yeux**.

6.2 Réglage du réticule (croisillon) de la loupe binoculaire « Jenoptik »

□ Réglage de l'écartement des yeux

L'écartement des yeux est bien réglé lorsque vous percevez une seule image ronde avec les deux yeux. Si ce n'est pas le cas, rapprochez les oculaires avec les deux mains ou écartez-les l'un de l'autre.

Réglage de la pupille de sortie

La distance correcte entre l'œil et l'oculaire est de 22 mm environ. Vous l'aurez trouvée quand vous aurez devant vous un champ de vision clair, sans ombres. Pour cela, procédez en approchant lentement vos yeux des deux oculaires de la binoculaire.

Adaptation des bonnettes de la binoculaire

Si vous ne portez pas de lunettes et que vous souhaitez être très près des oculaires : déployez d'une main chaque bonnette vers le haut en tenant de l'autre main la bague de réglage dioptrique située en dessous de la bonnette. Si vous portez des lunettes : rabattez les bonnettes vers le bas (voir fig. 12).

Réglage des oculaires de la binoculaire en fonction de votre acuité visuelle

Régler la dioptrie de chaque oculaire sur « 0 ». Placer ensuite un objet test (petite plaque métallique par exemple) sous l'objectif puis, avec le système de fixation pour pièces rondes, positionner cet objet jusqu'à ce que vous puissiez l'observer de façon très nette avec l'œil droit. Ensuite, régler la dioptrie de l'oculaire gauche jusqu'à ce que l'objet test soit bien net, lequel ne devra pas être déplacé durant cette étape (voir fig. 13 page 28).

□ Alignement du réticule par rapport à la graduation

Pour effectuer cet alignement : tenez d'une main la bague de réglage dioptrique puis tournez l'oculaire jusqu'à ce que le réticule soit bien à l'horizontale par rapport à la graduation (voir fig. 14 page 28).

□ L'utilisateur n'a besoin d'effectuer ce réglage qu'une seule fois. Il devra bien noter sa propre valeur dioptrique pour l'oculaire gauche (nombre de traits de graduation dans le sens « + » ou « - »). La prochaine fois qu'il utilisera la soudeuse, il devra la régler sur cette même valeur. Cette étape est indispensable.



Fig. 12 : Réglage des oculaires de la binoculaire



Fig. 13 : Réglage des oculaires en fonction de l'acuité visuelle de l'utilisateur





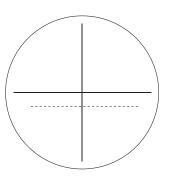



Fig. 14 : Réglage du réticule (croisillon) à l'aide de la graduation

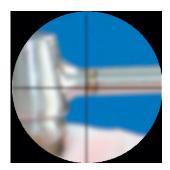

Tout est flou

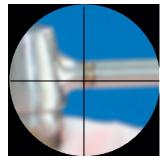

Avec la bague, commencer par régler le réticule (croisillon) jusqu'à ce qu'il soit bien net

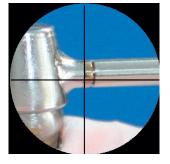

Régler ensuite l'image de la pièce, jusqu'à ce qu'elle soit bien nette

Fig. 15: Réglage du microscope

6.3 Soudage

Pour le soudage, l'obturateur de sécurité du rayonnement (« Shutter ») doit être ouvert en appuyant sur la touche « Shutter open » (panneau de commande, ligne du bas, à l'extrémité droite). La DEL verte de la touche doit s'allumer, la DEL rouge au-dessus de « Shutter close » s'éteint.

Viser l'endroit à souder sur la pièce à l'aide du microscope. Le microscope est fixe, la pièce doit être amenée dans le champ de vision, la netteté doit être réglée en réglant l'écart. Le point de soudage doit se trouver exactement dans le réticule. Si cela n'est pas le cas, le miroir de déviation doit être ajusté, voir section 8.7 à page 37, « Réglage du foyer en fonction du réticule du microscope" (voir fig. 20 page 37).

Orienter la buse de gaz inerte qui convient vers le point de soudage. (voir description p. 14)

En appuyant sur la pédale jusqu'en première position de commutation, le flux du gaz inerte est activé.

Tant que la pédale est appuyée à fond, le laser émet des pulses selon les valeurs réglées, le soudage peut commencer. Le moteur de l'aspiration des fumées de soudage est activé. Pendant l'impuls du laser, le microscope s'assombrit brièvement pour la protection de l'opérateur.

Déplacer la pièce sous le rayon laser pour effectuer le cordon de soudure. Ajuster la vitesse à la fréquence des séquences d'impuls de telle sorte que les points de soudure se chevauchent suffisamment sur la pièce (env. 80%).

A l'issue de l'opération de soudage, l'aspiration continue de fonctionner un court instant. Fermer l'obturateur de sécurité du rayonnement en appuyant sur la touche « Shutter close ». La DEL rouge de la touche doit s'allumer, la DEL verte en dessous de « Shutter open » s'éteint.

6.4 Mise à l'arrêt de la soudeuse

Même lors de courtes interruptions, fermer l'obturateur de sécurité du rayonnement en appuyant sur la touche « Shutter close ».

A l'issue des travaux de soudage, laisser tourner la pompe de liquide de refroidissement pendant encore environ 5 minutes pour continuer le refroidissement.

Tourner l'interrupteur à clé vers l'arrière.

Fermer la bouteille de gaz.

7. Avertissements

Les messages d'erreur suivants (Interlocks) sont affichés au visuel et entraînent un arrêt des impuls laser ainsi qu'une désactivation du générateur d'impuls de la lampe :

Texte affiché	Origines possibles et remède
En service normal	
Box open LED Shutter Close allumée LED Shutter open clignote	Le volet de chargement est ouvert. Fermer le volet.
Wait for Discharge LED Shutter Close allumée LED Shutter open clignote	La tension de consigne a été diminuée. Pour régler la tension du condensateur de charge à la valeur de consigne, la lampe à éclat est activée quand le shutter est fermé jusqu'à ce que la valeur de consigne soit atteinte. Attendre.
En cas de défaut	
System error LED Laser ok est rouge LED Interlock allumée	Un défaut ne pouvant pas être identifié par la commande laser est intervenu. Mettre l'appareil à l'arrêt.
Safety Shutter Ilck LED Laser ok est rouge LED Interlock allumée	Liaison électrique avec l'obturateur de sécurité du rayonnement interrompue. Obturateur de sécurité du rayonnement coincé. Capteur de l'obturateur de sécurité du rayonnement défectueux. Contrôler le câble, avertir le Service après-vente.
HEX Flow Ilck LED Laser ok est rouge LED Interlock allumée	Absence d'eau de refroidissement Débit de l'eau de refroidissement trop faible dans le circuit du laser. Pompe défectueuse, Filtre à particules dans l'eau colmaté, Contrôleur de débit défectueux. Contrôler le circuit d'eau de refroidissement & éliminer les défauts
Safety Loop Error	Contact de hayon désajusté ou défectueux. Contacter le SAV.
Safety Loop Ilck	Contact de hayon désajusté ou défectueux. Contacter le SAV.
HEX Level Ilck LED Laser ok est rouge LED Interlock allumée	Niveau d'eau de refroidissement dans le réservoir trop bas Faire l'appoint d'eau déionisée
HEX Temperature Ilck LED Laser ok est rouge LED Interlock allumée	Température d'eau de refroidissement du circuit laser trop élevée Régulateur interne de température défectueux Contrôler le circuit d'eau de refroidissement, nettoyer

Après élimination du défaut, appuyer sur la touche «Interlock RESET». DEL Laser ok passe au vert, DEL Interlock s'éteint.

l'échangeur eau/air. Dépôts de poussière sur les

lamelles de l'échangeur de chaleur ?

8. Indications concernant l'entretien/la maintenance de la soudeuse

Attention: Quelle que soit l'intervention d'entretien/de maintenance à effectuer sur la soudeuse, ne jamais l'effectuer seul ! Toute intervention sur ses composants électriques ou optiques devra obligatoirement être effectuée par un professionnel agréé ou un technicien de maintenance Dentaurum.

Pour une assistance technique: tél. +497231/803-211

Attention: Les interventions d'entretien devront être effectuées par une personne connaissant bien cette soudeuse! Avant de les effectuer, elle devra impérativement être mise à l'arrêt!

Si pour l'intervention d'entretien/de maintenance à effectuer le laser doit être allumé et les systèmes de sécurité (laser) être désactivés, bien tenir compte du fait que la protection contre le laser ne sera plus que de classe 4, c'est-à-dire : toutes les personnes présentes dans la pièce devront porter des lunettes de protection homologuées pour la longueur d'onde du laser de cette soudeuse. Il est par ailleurs vivement recommandé de placer des cloisons de protection laser (ou des rideaux adéquats) tout autour de la soudeuse afin de faire en sorte que seules les personnes se trouvant dans la zone du laser aient à porter des lunettes de protection.



Attention: Quelle que soit la nature de l'intervention d'entretien/de maintenance à effectuer : toujours bien suivre les consignes de sécurité en matière de prévention des risques d'accident, notamment celles-ci (pour l'Allemagne) :

- Rayonnement laser
- BGV A2 Règles de sécurité à suivre lors des interventions sur des composants conducteurs

Attention: Toujours bien débrancher la soudeuse avant de l'ouvrir!

8.1 Check-lists 1, 2 et 3

Check-list 1

Bien effectuer les opérations d'entretien ci-dessous vous permettra de faire en sorte que votre soudeuse fonctionne longtemps correctement !

Chaque jour, avant de vous mettre au travail, veuillez procéder aux contrôles suivants :

- · vérifier que la fenêtre de la soudeuse n'est ni sale ni rayée.
- · la buse qui injecte l'argon est-elle bien positionnée?
- · le champ visuel à travers la loupe binoculaire est-il bien clair? S'il ne l'est pas, regarder si le verre qui protège l'objectif est sale ou non.
- · Les témoins lumineux de l'obturateur laser passent-il du rouge au vert sans vaciller ?
- · La commande au pied fonctionne-t-elle correctement ?
- · Le filtre du système d'aspiration est-il bien propre ?

Check-list 2

Veuillez effectuer tous les mois les contrôles suivants :

- · les manchons pour l'introduction des bras sont-ils abîmés, présentent-ils des défauts d'étanchéité ?
- · Les colliers de fixation sont-ils bien serrés ?
- · Y a t il suffisamment d'eau déminéralisée dans le réservoir ?
- · Le contacteur de sécurité réagit-il correctement quand on ouvre la trappe de chargement ?
- · L'interrupteur à clé fonctionne-t-il correctement ? Est-il bien fixé ?
- · Le bouton d'arrêt d'urgence fonctionne-t-il lui aussi correctement ?

Check-list 3

Veuillez effectuer tous les ans les contrôles suivants :

Le filtre à particules ainsi que l'eau désionisée doivent être échangés **au bout d'un an**. (voir section 8.6 page 36)

Ne pas effectuer cette étape aurait pour conséquences un moins bon refroidissement et la contamination de toutes les pièces en contact avec l'eau, ce qui pourrait alors rendre inutilisables le cristal du laser, sa lampe et son réflecteur. La durée de vie de la lampe en pâtirait elle aussi.

Conclure un contrat d'entretien vous évite en grande partie tous ces contrôles et vous garantit que votre soudeuse conservera bien toute sa valeur !

8.2 Test de l'ajustement du laser et du trajet du faisceau

Vérifier le réglage du laser une fois par semaine ou lorsque les résultats de soudage ne sont pas satisfaisants en fonction des réglages laser habituels.

Poser un papier photo laser sur le fond de la chambre de travail au-dessus de la plaque circulaire.

Régler le foyer à 2.0, régler à 300 V, 1 ms et activer l'impuls de laser.

Examiner l'empreinte sur le papier photo :

Dans le cas idéal, il doit être circulaire et ne présenter qu'un petit bord noir légèrement rogné. La pellicule noire de la photo doit être homogène. Si le bord présente des franges ou si des petits points noirs sont visibles, le verre de protection de l'objectif doit être remplacé.

Si la tache est ovale ou si elle manque de cohésion et si elle est asymétrique, des objets entravent la rayon laser ou la laser doit être réajusté (service après-vente!).

8.3 Remplacement du verre de protection

Si le verre de protection est trop fortement encrassé, (voir fig. 16) celui-ci peut être remplacé de la façon suivante :

Mettre l'appareil à l'arrêt.

Ouvez la trappe de chargement.

Saisir la partie inférieure de l'objectif du laser et tourner la bague de fixation moletée vers la gauche.

Sortir la bague de fixation avec le verre de protection sans changer la position.

Echanger le verre de protection usagé contre un verre de protection neuf. Revisser la bague de fixation avec le verre de protection neuf à la partie inférieure de l'objectif.

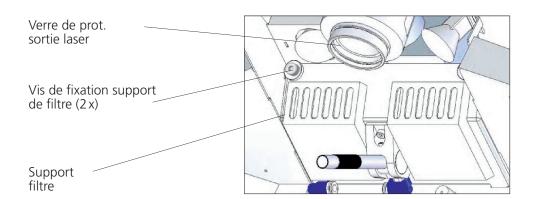


Fig. 16 : Maintenance dans la chambre de travail

8.4 Contrôler le filtre à fumée de soudage et le remplacer

Afin de garantir une aspiration optimale de la fumée de soudage, le filtre doit être contrôlé régulièrement et échangé le cas échéant. Il se compose d'une couche préfiltrante pour les particules grossières et d'une couche spéciale de la classe EU 13/K2. Ils se trouvent sur la partie superieure de la chambre de travail.

Attention, les particules dans le filtre peuvent être nocives pour la santé. Porter des gants. Mettre le filtre aussitôt dans un sac en plastique. Procéder à l'élimination conformément aux prescriptions locales.

Pour le remplacement des filtres, desserrer les deux vis de fixation six pans creux 3mm (voir fig. 4 page 14) le support de filtre se rabat vers le bas et les filtres peuvent être extraits à travers le volet de travail.

Lors du montage de filtres neufs, poser la couche préfiltrante en bas sur le support de filtre.

Le joint noir du filtre à couche spécial doit être posé en haut et il doit être légèrement graissé avant le montage.

Enficher le support de filtre à l'arrière dans deux rainures de guidage et le fixer à l'avant en le vissant.

8.5 Ouverture du desktop Compact



🗥 Avant d'ouvrir l'appareil, celui-ci doit être débranché!

De nombreuses pièces concernées par la maintenance du desktop Compact se trouvent en dessous du capot de l'appareil. Pour ouvrir ce capot, il faut d'abord enlever la partie supérieure du microscope :

Pour cela, la vis à téton se trouvant à droite en dessous du microscope doit être desserrée et le microscope doit être levé vers la droite hors du guidage en queue d'aronde.

Attention : Ne pas toucher aux surfaces optiques. Protéger le microscope de l'encrassement.

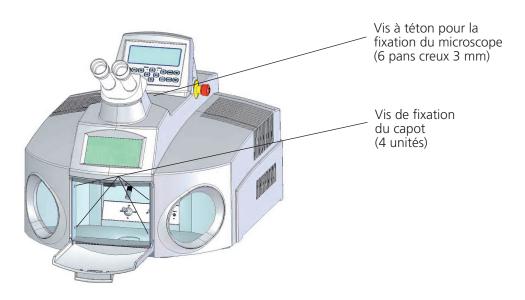


Fig. 17 : Points de fixation du capot de l'appareil

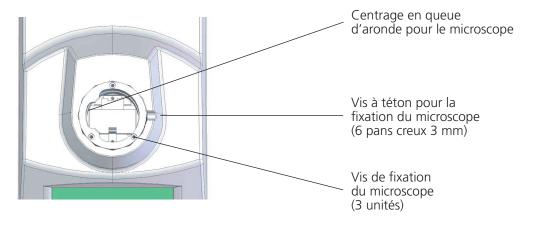


Fig. 18: Bride de microscope (du haut)

La bride du microscope est fixée à l'aide de 3 vis. (voir fig. 18) Desserrer les vis et extraire la bride vers le haut.

Le capot est fixé à l'aide de 4 vis dans la zone du volet (voir fig. 17 page 34). Lorsque celles-ci sont desserrées, le capot peut être ouvert vers l'arrière. Afin que le capot ne puisse pas se casser, celui-ci doit toujours reposer sur une surface, par exemple sur la table supportant l'appareil.

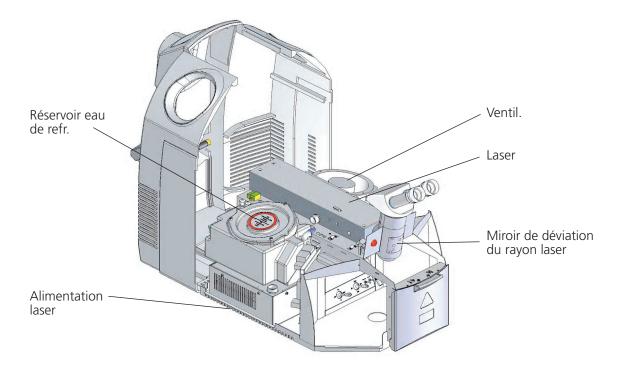


Fig. 19 : Laser le capot étant ouvert

8.6 Remplacement de l'eau de refroidissement et du filtre à eau

Ouvrir le capot du desktop Compact comme indiqué à la section 8.5 à la page 34.

Le réservoir d'eau de refroidissement se trouve à l'arrière à gauche. Il contient 4,5 l d'eau déionisée. Pour l'**ouverture**, desserrer les 3 vis du capot et lever le capot avec précaution à l'aide d'un tournevis large. Pour la **fermeture**, appliquer le capot sur l'ouverture et le visser. Veiller à ce que le joint soit propre et en bon état. S'il est difficile d'enfoncer le capot dans son ouverture, on peut graisser ou humidifier légèrement le joint.

Eliminer l'eau de refroidissement :

L'eau de refroidissement doit être aspirée du réservoir. Une petite pompe est pratique sinon aspirer l'eau avec précaution à l'aide d'un flexible et en mettre l'extrémité dans un récipient placé plus bas après l'avoir fait passer au-dessus du bord.

Remplacer le filtre à particules :

Le filtre à particules est un cylindre blanc, de 100 mm de longueur environ, ø 70 mm, flottant librement dans l'eau de refroidissement.

- · dévisser le filtre à particules du flexible d'arrivée,
- · ôter le filtre usagé
- · mettre le filtre neuf en place
- · visser le filtre en veillant à ce que celui-ci ne soit pas pincé ni plié
- · faire l'appoint d'eau et laisser le filtre s'imbiber complètement : n'utiliser que de l'eau déionisée

Faire l'appoint d'eau de refroidissement :

Pour cela, il faut env. 4,5 l d'eau déionisée d'une conductivité $< 2,5 \mu S/cm$. Lors du remplissage veiller à ce qu'aucune particule ne pénètre dans le circuit d'eau de refroidissement.

Brancher l'appareil au secteur, tourner l'interrupteur à clé sur marche.


Attendre env. 5 minutes jusqu'à ce que l'air s'échappe du système de refroidissement, faire l'appoint éventuellement avec de l'eau déionisée jusqu'à ce que l'indicateur de niveau soit complètement immergé.

Mettre l'appareil à l'arrêt, débrancher l'appareil du secteur.

Fermer le réservoir d'eau de refroidissement et fixer le capot de l'appareil. Remonter le microscope.

8.7 Alignement de la tache focale (laser) par rapport au centre du réticule (croisillon) de la loupe binoculaire

Le miroir déflecteur (voir fig. 21) vous permet d'aligner facilement le rayon laser par rapport au centre du réticule de la loupe binoculaire.

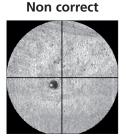

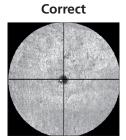



Fig. 20 : Alignement de la tache focale (laser) par rapport au centre du réticule de la loupe

Cet alignement s'effectue avec une clé Allen de 3 mm. Pour cette intervention, le capot de la soudeuse doit être fermé.

La procédure est la suivante :

- · Positionner une petite table élévatrice (ou équivalent) sous l'objectif puis déposer sur celle-ci un bloc de papier par exemple ou une plaque métallique. Ensuite faire la mise au point avec la binoculaire, jusqu'à obtention d'une image nette.
- · Régler la soudeuse sur les valeurs suivantes : 200 V, 1 ms, diamètre focal : Ø 0,8 puis déclencher une impulsion. Un point d'impact (tache focale) apparaît alors sur l'objet.
- · A l'aide des vis de réglage du miroir déflecteur (voir fig. 21) et en déclenchant de nouvelles impulsions laser, faire en sorte que la tache focale se rapproche de plus en plus du centre du réticule.
- · Pour déplacer la tache focale vers la gauche/droite, tourner la vis du haut vers la droite/gauche.
- · Pour déplacer la tache focale vers le haut/le bas, tourner la vis du bas vers la droite/la gauche.
- · Après avoir bien centré la tache focale sur le réticule (croisillon), régler la soudeuse sur 300 V, 5 ms et sur un diamètre focal de ø 2.0 mm puis déclencher une impulsion laser. Vérifier que la tache focale est toujours bien centrée sur le réticule.

Si elle est décalée de façon significative, il faudra vérifier si le laser est bien réglé. Il se peut en effet que l'axe du faisceau soit déréglé (intervention de maintenance requise).

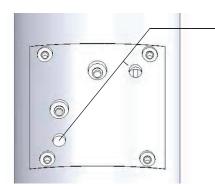

Les vis servant à orienter le miroir déflecteur

Vis du haut : orientation vers la gauche/la droite Vis du bas : orientation vers le bas/le haut

Fig. 21 : Les vis de réglage du miroir déflecteur

9. Les défauts éventuels, leurs causes probables et comment les solutionner

Défaut	Affichage	Cause probable	Solution
Après avoir mis en m	arche la soudeuse avec l'interr	upteur à clé :	
La soudeuse ne réagit pas, la pompe et le ventilateur ne démarrent pas, et le système d'éclairage ne s'allume pas.	L'écran ne s'allume pas	La soudeuse n'est pas branchée La prise de courant n'est pas alimentée Le disjoncteur de la prise de courant a réagi Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné Coupe-circuit 15 A (au niveau des branchements au dos de l'appareil)	La brancher Vérifier le coupe-circuit du laboratoire Inspecter la boîte à fusibles (SAV) Débloquer le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant puis en le tirant vers le haut
L'écran et les té- moins lumineux ne s'allument pas.	L'écran ne s'allume pas	L'alimentation 24 V de la commande est défectueuse	Contacter le SAV
Pas d'impulsions laser	LED Laser OK : verte	Lampe défectueuse	Contacter le SAV
	LED Laser OK : rouge (rouge permanent)	Unité d'alimentation défectueuse Lampe défectueuse * Mise à l'arrêt forcée du chargeur - tension de charge trop élevée - surcharge thermique pour cause de mises en marche/à l'arrêt trop répétées. * Commande au pied non raccordée	Contacter le SAV Mettre la soudeuse à l'arrêt avec l'interrupteur à clé, attendre 10 minutes puis la remettre en marche (avec l'interrupteur à clé)
		* Commande au pied insuffisamment actionnée (ou pas raccordée).	Bien appuyer à fond sur la commande au pied
Pas d'impulsions laser	LED Laser OK : verte		
	LED Laser OK : verte Obturateur ouvert : verte	* Lampe défectueuse	Contacter le SAV
	LED Laser OK : verte LED Laser OK : rouge	* Dysfonctionnement soudeuse Chargeur coupé	
	Touche INTERLOCK : jaune et		
	*« HEX Interlock »	Perturbation de courte durée au niveau du circuit de refroidissement, due par exemple à un niveau/débit d'eau devenu insuffisant (ce qui a fait réagir les capteurs)	S'il n'y a pas assez d'eau de refroidissement, en remettre jusqu'à ce que le niveau dépasse le couvercle bleu du filtre. Si le niveau est correct, alors changer le filtre à particules
	HEX Température Ilck	Température d'eau de refroidissement > 50 °C	Vérifier si les ailettes du ventilateur sont bien propres. En laissant le laser à l'arrêt, faire tourner la pompe et le ventilateur pendant 10 minutes environ. Si le problème persiste, contacter le SAV
	HEX Flow Rate Ilck HEX Level Ilck	Débit d'eau de refroidissement insuffisant * Tuyau plié * Pompe défectueuse * Filtre colmaté Niveau d'eau de refroidissement	Contacter le SAV Vérifier le tuyau Contacter le SAV Changer le filtre à particules Remettre de l'eau jusqu'à le niveau d'eau
		insuffisant	dépasse le couvercle bleu du filtre
	Safety Shutter Ilck	Obturateur de sécurité défectueux	Contacter le SAV
	Safety Loop Error	Contact de porte désajusté ou défectueux	Contacter le SAV
	Safety Loop Ilck	Contact de porte désajusté ou défectueux	Contacter le SAV
Les réglages étant pourtant ceux habituels, l'énergie des impulsions laser semble insuffisante.	Paramètres habituels	* le verre protecteur est sale * lampe usée * laser déréglé	Le remplacer Contacter le SAV Contacter le SAV

Défaut	Affichage	Cause probable	Solution
Impossible de focaliser	Paramètres habituels	* Le verre protecteur est sale	Régler le réticule (oculaire droit)
comme avant. Le diamètre du faisceau laser est trop grand	raiaillettes liabitueis	Les oculaires de la loupe binoculaire sont mal réglés La pièce à souder a mal été positionnée	jusqu'à ce qu'il soit bien net Modifier le positionnement en hauteur de la pièce jusqu'à ce que vous la voyiez bien nette
La tache focale (laser) est décalée par rapport au centre du réticule	Affichage des paramètres habituels	Le miroir déflecteur du rayon laser est déréglé	Le régler avec la vis de réglage située en bas à droite (voir page 37)
La tache focale n'est pas parfaitement ronde, ses contours sont irréguliers	Affichage des paramètres habituels	 * Le laser est déréglé * Présence d'ombres due à des objets situés dans la trajectoire du laser * Défaut d'étanchéité des éléments de fixation du barreau laser Présence d'eau dans la trajectoire du laser 	Contacter le SAV Contacter le SAV (après avoir remplacé la lampe, ne pas laisser de câbles dans la trajectoire du faisceau) Contacter le SAV
La tache focale n'est pas uniforme	Affichage des paramètres habituels	* Verre protecteur éclaté * Verre protecteur sale (éclaboussures de soudage) * Laser très déréglé	Remplacer le verre protecteur Remplacer le verre protecteur Contacter le SAV
Le laser perce et il y a des éclaboussures de soudage	Affichage des paramètres habituels	 Focalisation insuffisante ou puissance trop forte. Alliage dont la proportion d'éléments basse fusion est trop élevée. 	Augmenter la taille de la tache focale ou diminuer la tension Utiliser un alliage sans zinc
Les paramètres étant pourtant réglés sur des valeurs basses, le laser perfore la tôle mince	Par exemple : 150 V et 2 ms	Contact thermique avec le support insuffisant.	Bien adapter et bien comprimer la tôle
La soudure est fissurée		Utilisation d'un alliage d'acier présentant une teneur en C supérieure à 0,3 %	Teneur en C < 0,3 % Durée impulsion >10 ms, Focalisation > 1 mm
Dans le cas d'un soudage de matériaux différents (A et B) : A s'évapore et B fond		 * Point de fusion de A < point de fusion de B * le matériau A absorbe plus le rayon laser que le matériau B 	Augmenter la proportion de tache focale de B et reparamétrer
Le soudage déforme les pièces à souder		Tensions de traction à la surface de la pièce, induites par le soudage	1 ^{ère} étape : solidariser par petites impulsions 2 ^{ème} étape : ne pas souder que d'un côté mais des deux côtés, en alternant

10. Liste des pièces de rechange

Pièces de rechange	REF
Filtre à particules dans le réservoir d'eau.	908-231-50
Elément filtrant dans l'extracteur de fumée	908-235-60
Préfiltre pour le système d'aspiration de la fumée de soudage	908-236-60
Lampe laser	908-232-55
Verre de protection pour l'objectif	908-234-00
Lampe à halogène avec réflecteur de lumière froide	908-316-50
1 paire de manchons pour les clapets d'introduction des mains	907-490-20
Accessoires pour le réglage	
Lunettes de protection laser	
1 feuille format DIN A4 – papier justificatif pour rayonnement laser	907-877-00

11. Caractéristiques techniques

Laser:

Cristal Nd: YAG
Longueur d'onde 1064 nm
Puissance maximale (valeur moyenne) 50 W
Energie (impulsion) 50 J
Puissance maxi (impulsion laser) 5 kW
Durée (impulsion laser) 0.5 - 20 ms

Fréquence (impulsion laser) Coup par coup ... 25 Hz

Type d'impulsion 4 types d'impulsion préprogrammés
Refroidissement du laser par échangeur de chaleur air/eau incorporé

(pas besoin de source d'alimentation en eau extérieure) 4,5 l d'eau déminéralisée (conductivité < 2,5 μS/cm)

refroidissement requise

Quantité d'eau de

Alimentation électrique :

Courant monophasé 200 V - 240 V/50 - 60 Hz/10 A

Puissance maxi absorbée 2,2 kW

Dimensions extérieures :

Largeur x hauteur x profondeur 510 x 430 x 645 mm (sans la loupe binoculaire)

Hauteur (loupe binoculaire comprise) : 485 mm
Poids 50 kg environ

Cabine de soudage :

Trappe de chargement

(hauteur x largeur)

Hauteur maxi

Profondeur maxi

Largeur maxi

Hauteur maxi admissible (pièce prothétique)

Diamètre point de soudure

140 x 185 mm

180 mm

480 mm

60 mm

0,2 - 2,0 mm

Appareil optique d'observation du soudage loupe binoculaire (grossissement : x16),

Champ de vision ø 16 mm Focalisation 120 mm

Double alimentation en gaz protecteur 1 alimentation fixe + 1 alimentation mobile

(avec chacune son propre système de verrouillage)

Système d'aspiration intégré, avec filtre à particules (Cl. EU 13 / K2)

Buse d'air de refroidissement intégrée

Capacité de mémoire 39 blocs de paramètres

Eclairage 2 ampoules halogènes de 20 W chacune (sans variateur)

Conditions ambiantes:

Température ambiante 10 °C ... 30 °C Température (transport et entreposage) 5 °C ... 45 °C

Humidité relative de l'air maximale autorisée 70 % Hauteur d'installation maximale autorisée 3000 m

Certificat de conformité CE

Par le présent document, nous,

DENTAURUM GmbH & Co. KG Turnstraße 31 75228 Ispringen

déclarons que l'appareil de laboratoire décrit ci-après répond, tant par sa conception, que dans sa réalisation, notamment en ce qui concerne le modèle commercialisé par nos soins, aux exigences fondamentales des directives CE, en matière de sécurité et de santé. En cas de modification de cet appareil de laboratoire, exécutée sans notre consentement, ce certificat serait automatiquement caduc.

Description de l'appareil: Laser Dentaire DESKTOP Compact

REF: **090-578-00**

Type d'appareil: Laser Dentaire

à partir du n° de série: 00010208-07.08

Directives CE: 98/37/CE sur les machines

2006/95/CE sur le matériel électrique destiné à être

employé dans certaines limites de tension

2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique

Normes harmonisées appliquées: EN 207

EN 60825-1, -4 EN 11553-2 EN 61000-3, -4, -6

Normes et spécifications BGV A3 techniques nationales appliquées: BGV B2

Date/signature du fabricant: 01.01.2010

Identité du signataire:

- i.V. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Merkle -

Chef de Mécanique

13. Acceptation des conditions d'utilisation et des consignes de sécurité

Les personnes ci-après confirment avoir lu le présent mode d'emploi et avoir reçu des instructions relatives à une
utilisation conforme aux préscriptions et s'engagent par leur signature à respecter les consignes de sécurité :

Soudeuse Laser Dentaurum desktop compact, Numéro de série : _____

Nom	Prénom	Date	Signature

Instructions pour les travaux de prothèse dentaire

Dentaurum Laser dentaire desktop Compact

Tak	ble des matières	Page
1.	Remarques préliminaires	2
2.	Avantages de la soudure au laser	2
3.	Propriétés des matériaux et soudabilité (au laser) 3.1. Propriétés physiques 3.2. Etat de surface du métal 3.3. Composition des alliages	2 3
4.	Concepts de physique appliqués au laser	5
5.	Mode opératoire pour les soudures au laser en prothèse dentaire	
	5.2. Appréciation des surfaces à souder	
	5.3. Préparation des emplacements de soudage	7 + 8 8 8 + 9
	5.4. Matériau d'apport pour soudure	9 + 10
	5.5. Préparation de l'appareil de soudage au laser	10
	5.6. Réglage des paramètres de soudage	11 11 11 11 + 12
	5.7. Déroulement de l'opération de soudage 5.7.1. Contrôle et estimation de la profondeur globale de soudage 5.7.2. Soudure de fixation 5.7.3. Soudage en profondeur 5.7.4. Soudage en profondeur avec matériau d'apport 5.7.5. Soudage en X 5.7.6. Cordon de soudure 5.7.7. Dépôt de matériau 5.7.8. Orientation du rayon laser 5.7.9. Egalisation	
	5.8. Fissures de soudage	16
	5.9. Soudage de matériaux différents	
	5.10 Soudure pratiquée à proximité de résine ou de céramique	
	5.11 Réglage de la fréquence	
	5.12 Soudures au laser dans le domaine de l'orthodontie et de l'orthopédie dento-faciale	
	5.13 Exemples d'application en prothèse dentaire	23

Mode d'emploi à l'usage du prothésiste dentaire

Dentaurum Laser dentaire desktop Compact

1. Remarques préliminaires

Utilisé pour la réalisation de soudures pour prothèses dentaires, le laser travaille dans le spectre infrarouge. Cet appareil a pour effet, de concentrer la chaleur à l'endroit même de la soudure, là où le métal doit être porté au point de fusion.

2. Avantages de la soudure au laser

L'usage de plus en plus répandu du laser dans le domaine de la prothèse dentaire découle directement des nombreux avantages qu'il offre, tels que:

- · la possibilité de travailler de façon plus rationnelle, d'où un énorme gain de temps
- · une technique de soudure sans brasure, résistante à la corrosion
- · une soudure à la structure homogène
- · une soudure extrêmement résistante aux contraintes mécaniques
- · une zone affectée thermiquement réduite au maximum, d'où moins de tensions
- · la possibilité de travailler à proximité de la céramique ou de la résine
- · la possibilité de réaliser, sans problème, liaisons, modifications et réparations
- · la possibilité de travailler avec pratiquement tous les alliages dentaires et le titane.

Avec ses lasers dentaires, Dentaurum met à la disposition des prothésistes des appareils permettant de tirer parti, de façon optimale, de tous les avantages de la technique de soudure au laser en laboratoire, car il s'agit d'appareils spécialement mis au point pour répondre aux besoins spécifiques de ce domaine particulier que représente la prothèse dentaire. De tels outils intègrent, à la fois, technique moderne du laser, sécurité, ergonomie orientée vers l'utilisateur et simplicité d'utilisation, le tout dans des dimensions extrêmement compactes.

3. Propriétés des matériaux et soudabilité (au laser)

3.1 Propriétés physiques

Chaque métal et alliage dentaires, du fait des propriétés différentes (comme, par exemple, le point de fusion et la conductibilité thermique) des matériaux qui les composent, exigent une impulsion spécifique.

Le tableau suivant fournit les caractéristiques physiques essentielles de quelques métaux de base, ou entrant dans la composition d'alliages, importants en prothèse dentaire:

Métal de base	Conductibilité thermique (en W/mK)	Capacité thermique spécifique (par g en J/gK)	Densité P (en g/cm³)	Capacité thermique spécifique (par cm³ en J/cm³K)	Point de fusion (en °C)
Au	316	0,125	19,19	2,399	1064
Pd	75	0,244	12,02	2,933	1554
Ag	418	0,460	10,49	4,825	960
Cu	393	0,385	8,96	3,450	1083
Zn	113	0,380	7,14	2,710	419
Со	100	0,422	8,90	3,907	1493
Ni	92	0,439	8,90	3,907	1455
Cr	67	0,460	7,19	3,309	1890
Ti	22	0,523	4,51	2,395	1668

Cf., notamment, H. Kappert, « Titan als Werkstoff für die zahnärztliche Prothetik und Implantologie » – Le titane et ses applications en prothèse dentaire et implantologie –, DZZ 49,1994/8)

L'importance des caractéristiques physiques prend toute sa valeur au vu de la réflexion suivante:

Une **conductibilité thermique** faible concentre l'énergie émise par le laser à l'endroit de la soudure; avec la soudure au laser, cette « caractéristique » est donc un point fort.

Les métaux ou alliages à faible conductibilité thermique, tels que le titane ou les alliages cobalt-chrome, nécessitent des énergies de soudage plus faibles que les métaux ou alliages à forte conductibilité thermique, comme par exemple les alliages à base d'or.

La capacité thermique spécifique indique la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer d'1 K (= 1 °C) 1 g du matériau à souder.

Avec la soudure au laser, on bénéficie d'une précision plus grande en considérant le volume; c'est donc la densité (= poids spécifique ou masse par cm³) qui doit être prise en compte.

En combinant les deux (capacité thermique spécifique, densité), on obtient l'énergie nécessaire pour chauffer de 1 K 1 cm³ du matériau considéré.

3.2 Etat de surface du métal

Sur le plan optique, les rayons laser se comportent comme des rayons lumineux. Les surfaces brillantes sont susceptibles de réfléchir une grande partie du rayon laser, ce qui diminue l'énergie disponible pour la soudure; c'est pourquoi il est recommandé de les sabler. L'on notera que les métaux à fort pouvoir réfléchissant, tels que l'or, exigent plus d'énergie lors de leur soudage.

3.3 Composition des alliages

La composition des alliages exerce, elle aussi, une influence sur la qualité de la soudure au laser.

Alliages à base de métaux précieux

Généralement, les alliages à base de métaux précieux présentent une bonne soudabilité au laser. Cependant, les composants de ces alliages, présentant une pression de vaporisation élevée, peuvent par de fortes réactions (vaporisation), exercer une influence négative sur l'opération de soudage. Cela concerne en particulier les alliages à forte teneur en zinc (à partir d'env. 2 %).

Les alliages à forte teneur en argent (à partir d'env. 20 %), ainsi que les alliages or/titane, peuvent également exercer une influence négative sur la soudabilité (au laser).

Néanmoins, tous les alliages à base d'or ou de métaux précieux peuvent être soudés au laser.

Métal (titane) et alliages exempts de métaux précieux et métaux non précieux Le titane

Sous sa forme pure, le titane présente une excellente soudabilité au laser. A noter qu'il est absolument indispensable de travailler sous protection gazeuse, afin d'éviter de fragiliser la soudure suite à une absorption d'oxygène.

Alliages CoCr

La soudabilité au laser des alliages CoCr est fonction de leur teneur en carbone. Les alliages CoCr pour couronnes et bridges ne contiennent généralement pas de carbone et ont donc une bonne soudabilité (par exemple remanium® 2000+, remanium® secura).

En ce qui concerne les alliages au CoCr pour châssis métalliques, il faut donner la préférence à ceux à faible teneur en carbone pour éviter toute fragilisation. Idéaux sont des alliages tels que le remanium® GM 900 (exempt de carbone ou le remanium® GM 800+ ou encore remanium® GM 380+ ayant une teneur en carbone de 0,2 %. Avec les alliages au CoCr, le matériau d'assemblage devrait en principe être exempt de carbone, comme par exemple le fil Dentaurum CoCr pour soudure laser ø 0,35 mm REF 528-210-00, ø 0,5 mm REF 528-200-50. Les alliages CoCr, exempts de carbone, pour couronnes et bridges (par ex. remanium® 2000+) peuvent également servir de matériau d'apport. Cela permet de souder au laser des alliages à teneur en carbone élevée.

Les fils au CoCr, tels que Redur, Crozat ou Wiptam, ne conviennent pas comme matériau d'apport!

Si ces fils doivent être utilisés, en tant que fil de rétention par exemple, la soudure devra être exécutée en utilisant l'un des matériaux d'apport cités précédemment.

Alliages NiCr

Les alliages nickel-chrome, tel le remanium[®] CS, présentent aussi une bonne soudabilité au laser. Le matériau d'apport idéal est le fil de soudure NiCr ø 0,5 mm, REF 528-200-00.

Combinaison de matériaux

Du fait de la multiplicité d'alliages disponibles sur le marché de la prothèse dentaire et des combinaisons que cela permet, il est pratiquement impossible d'en fournir une liste détaillée. Pour plus de précisions, veuillez vous adresser au fabricant d'alliages.

Quant au tableau ci-dessous, il récapitule les combinaisons d'alliages qui, selon notre expérience, présentent des qualités de soudabilité plus ou moins grandes (X = bonnes, X = acceptable, Y = bonnes):

	CoCr	Au (forte teneur en)	Au (faible teneur en)	PdCu	PdAg	Ti
CoCr	X	х	x	_	-	-
Au (forte teneur en)		Х	х	x	х	_
Au (faible teneur en)			Х	х	х	_
PdCu				X	x	_
PdAg					x	_
Ti						Х

Les indications fournies dans ce tableau reposent sur notre propre expérience et ne peuvent être considérées qu'à titre indicatif lors du choix de combinaisons de matériaux. Elles ne garantissent pas des propriétés telles que la stabilité mécanique et la résistance à la corrosion.

Dans les assemblages de différents matériaux par soudure au laser, il faut toujours tenir compte du risque de corrosion (par exemple, apparition de piles locales). En cas de doute, veuillez vous adresser à votre fabricant d'alliage.

4. Concepts de physique appliqués au laser

Energie d'impulsion

Chaque impulsion laser a une teneur en énergie donnée, appelée énergie d'impulsion et exprimée en joules (ou watts-secondes), par ex., 30 J.

Puissance d'impulsion

La puissance correspond à l'énergie par unité de temps et s'exprime en J/sec. ou Watts (ou en kiloJoules/sec. ou kiloWatts – abréviation : kW). La puissance d'impulsion indique donc la quantité d'énergie d'impulsion dégagée par unité de temps.

Tension d'impulsion, durée d'impulsion

Pour pouvoir appeler les énergies et les puissances d'impulsion à l'intérieur d'une très brève période de temps, comme l'exige la soudure au laser, il faut disposer d'énergie (électrique) en réserve. Le stockage de cette énergie s'effectue dans un bloc de condensateurs. Le contenu de la mémoire de ce bloc sert d'étalon à l'énergie d'impulsion. Cette énergie peut être appelée pour le soudage via les paramètres de réglage – tension (en Volts) et temps de décharge (en milli-secondes).

Il existe deux façons d'augmenter l'énergie d'impulsion appelée: soit en augmentant la tension tout en maintenant la durée d'impulsion constante, soit en augmentant la durée d'impulsion tout en maintenant la tension constante.

Un prélèvement de la même quantité d'énergie d'impulsion en un temps plus bref accroît la puissance d'impulsion. Cette même énergie, disponible dans un temps plus court, équivaut à une puissance plus forte.

Focale

Le réglage de la focale permet de régler le diamètre du rayon laser au niveau du point d'impact. Il peut au choix être diminué ou augmenté.

Il faut maintenant considérer le concept de « densité d'énergie », qui fait référence à l'énergie appliquée à une surface et s'exprime, par ex., en J/cm². Le diamètre du rayon laser engendre, sur la pièce à souder, une surface en forme de cercle, sur laquelle se répartit l'énergie dudit rayon. Une diminution de ce diamètre provoque celle de la surface et, de ce fait, pour même quantité d'énergie transmise, celle-ci présente une densité plus élevée.

5. Mode opératoire pour les soudures au laser en prothèse dentaire

5.1 Propriétés des alliages

Comme déjà décrit au Chapitre 3.3, les alliages utilisés en prothèse dentaire ont des caractéristiques différentes, qui, d'une part, exercent une influence sur la qualité de la soudure au laser et, d'autre part, exigent des énergies de soudage très différentes (ces dernières étant largement fonction de la conductibilité thermique et du pouvoir de réflexion desdits alliages).

En revanche, contrairement à ce qui se passe dans le « brasage », l'énergie nécessaire au soudage au laser n'est pas directement fonction de la température de fusion de l'alliage considéré.

Par exemple, un alliage à base de métaux précieux et à point de fusion bas a besoin, dans ce dernier cas, d'une énergie de soudage beaucoup plus élevée qu'un alliage CoCr ou que le titane, dont les températures de fusion sont beaucoup plus élevées.

Pratiquement tous les alliages dentaires classiques sont soudables au laser mais avec des résultats variables en matière de résistance et de comportement aux projections.

C'est pourquoi tous les alliages utilisés habituellement dans les laboratoires de prothèse dentaire doivent préalablement (c.-à-d. avant toute opération de soudage au laser) être comparés entre eux afin de pouvoir tenir compte (lors de celle-ci) de leur comportement spécifique en la matière.

Avant de se livrer à des opérations de soudage sur des alliages de composition inconnue, il faut d'abord effectuer un soudage d'essai (détermination de la résistance et de la profondeur de soudage via la rupture du point de soudure).

5.2. Appréciation des surfaces à souder

Lors de la préparation d'une opération de soudage, il est essentiel de tenir compte de la qualité de coulée de la surface à souder. En particulier en cas de réparations, la surface de soudure doit être évaluée en l'examinant sous le microscope de l'appareil de soudure au laser.

Les plus gros défauts pour une soudure sont:

- · une structure brute de coulée avec retassures,
- · des taches sombres sur la surface de soudure (formation de carbures),
- · des résidus de brasure au niveau de l'interface.

En présence de l'un de ses défauts, la surface à souder doit être préparée (meulage) de façon à disposer ensuite d'un matériau de base impeccable. Le cas échéant, il faudra ôter un morceau de métal plus conséquent.

Du fait qu'elles brillent, les surfaces métalliques réfléchissent une partie de la lumière émise par le laser. C'est pourquoi elles doivent être dépolies par sablage ou meulage (utiliser des pointes abrasives).


5.3. Préparation des emplacements de soudage

5.3.1 Préparation d'un contact bout à bout

Si la soudure au laser diffère de la brasure, c'est essentiellement eu égard aux travaux préparatoires.


Le recouvrement des pièces à assembler, classique dans le brasage, où il sert à augmenter la surface de brasage, est contre-indiqué dans la soudure au laser.

Préparation de brasure :

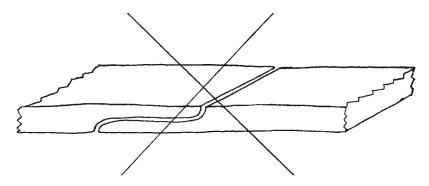


Dans la soudure au laser, l'on recherche toujours un contact de surface bout à bout, permettant de travailler par-dessus comme par-dessous.

 
Préparation de soudure au laser :



La surface de contact peut être agrandie en cas de contraintes accrues ou en présence d'alliages posant des difficultés de soudage.

  Exemples:





Quelle que soit la forme des surfaces en contact, il doit toujours être possible de pratiquer un soudage orienté dans la même direction depuis la face opposée. Ce n'est qu'ainsi que les éventuelles tensions peuvent être compensées.

5.3.2 Qualité du contact bout à bout

Plus le travail de soudage doit être ajusté, plus la préparation du contact bout à bout doit être précise.

Certes, le rayon laser est capable de supprimer un intervalle allant jusqu'à 0,2 mm; néanmoins, les deux parties ainsi soudées seront contractées .


Attention!

Plus l'ajustement exigé est grand, plus il faut veiller à ce que l'ensemble de la surface de contact soit bien ajustée (aucun intervalle).


5.3.3 Contact bout à bout central

Dans la pratique, il est souvent difficile de créer un contact bout à bout parfaitement régulier sur l'ensemble de la surface à souder ; du moins, faut-il s'efforcer de préparer un contact bout à bout central

Préparations possibles :

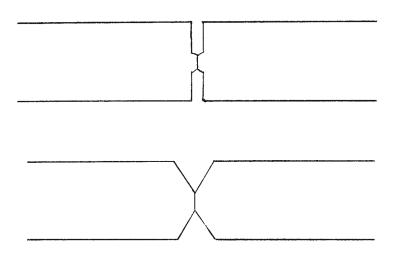


Contact bout à bout mal préparé :

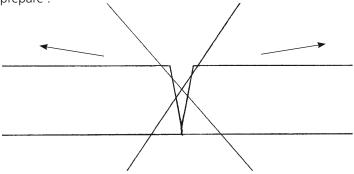

lci, l'on aura automatiquement une déformation de la soudure au laser, du fait d'une plus forte contraction au niveau de la soudure supérieure, en raison de l'intervalle plus grand entre les deux parties à souder.

5.3.4 Intervalle de soudage plus large

 Lorsque l'intervalle entre les parties à souder est large, il faut commencer par insérer du matériau de même type entre elles et ne souder d'abord que d'un côté. Ce n'est qu'ensuite qu'est réalisée la soudure de solidarisation proprement dite.



5.4 Matériau d'apport pour soudure

Pour obtenir une solidarisation par soudure au laser de grande qualité, il est essentiel de faire appel au matériau d'apport approprié.

5.4.1 Matériau d'apport prêt à l'emploi pour soudure

Si le matériau d'apport pour soudure se présente sous forme de tiges, la dimension idéale de ces dernières se situe entre 0,35 et 0,5 mm de section.

Dentaurum fournit le matériau approprié suivant :

CoCr	tige d'apport pour soudure au laser	ø 0,35 mm ø 0,50 mm	dépolie dépolie	REF 528-200-50 REF 528-210-00
Titane	tige d'apport pour soudure au laser	ø 0,4 mm ø 0,7 mm ø 1,0 mm ø 1,2 mm		REF 528-039-50 REF 528-040-50 REF 528-041-00 REF 528-042-00
Titan laminé		0,25 x 3,0 mm 0,5 x 1,5 mm		REF 528-044-00 REF 528-043-00
NiCr	tige d'apport	ø 0,5 mm		REF 528-220-00
Métaux précieux (Au-Pt)	DentAurum C4 DentAurum B4 DentAurum LFC4	ø 0,4 mm ø 0,4 mm ø 0,4 mm		REF 102-521-00 REF 102-531-00 REF 102-541-00

Aujourd'hui, les fabricants d'alliages proposent, eux aussi, la plupart des alliages à base de métaux précieux sous forme de tiges d'apport de faible épaisseur.

Attention!

En principe, le matériau d'apport prêt à l'emploi doit être préféré à du matériau d'apport coulé par vos soins.

5.4.2 Matériau d'apport coulé

Lorsqu'un alliage n'est pas disponible sous forme de matériau d'apport prêt à l'emploi, vous pouvez le couler vous-même, dans certaines limites toutefois.

Il est en effet très difficile de couler des tiges fines, soit d'un diamètre inférieur à 0,6 mm.

Toutefois, tous les alliages couramment utilisés en laboratoire sont susceptibles d'être coulés, sous forme de tiges de sections différentes (à partir de 0,6 et jusqu'à 3,0 mm de diamètre) et de plaquettes d'une épaisseur à peu près équivalente à celle d'un disque de séparation (sinon plus).

Le travail préparatoire de comblement d'un intervalle de soudure s'en trouve beaucoup simplifié.

Attention!

Lors de la coulée de matériau d'apport pour soudure CoCr, l'on fera toujours appel, contrairement au principe consistant à réaliser ledit matériau d'apport dans le même alliage que celui de la soudure, à un alliage exempt de carbone tel que remanium® GM 900, remanium® 2000+ ou remanium® secura.

5.5 Préparation de l'appareil de soudage au laser

Avant de commencer le travail, il faut systématiquement vérifier les éléments suivants de l'appareil de soudage au laser :

5.5.1 Propreté du verre de protection de l'objectif

Projections de métal comme fumée de soudure sont susceptibles de s'accumuler sur le verre de protection de l'objectif; c'est pourquoi ce dernier doit être nettoyé régulièrement (à l'aide de mouchoirs en papier et d'alcool et même changé, si nécessaire. Un verre sale affaiblit la puissance du rayon laser, ce qui diminue pour une bonne part l'efficacité de l'opération.

5.5.2 Protection de la zone de soudage

Afin d'empécher une assimilation incontrolée d'oxygène lors du protocole de soudage, l'utilisation du gaz réducteur argon est recommandée dans tous les cas. Ce point est particulièrement important lorsqu'il s'agit de titane pur ou d'alliages de titane.

La buse d'argon doit être positionnée à env. 5 mm de la zone à souder (visible en regardant dans le microscope en haut à gauche).

La distance correcte par rapport à l'orifice de sortie de la buse est déterminée à l'aide de la rondelle en titane fournie avec l'appareil. Utiliser les paramètres de réglage suivants: Tension 270 V, Durée de l'impuls 5 ms. Débit d'argon 8 l/min.

Positionner la rondelle de titane dans la zone de netteté puis régler la buse d'argon le plus près possible en biais au dessus de la zone d'impact.

Avant de déclencher l'impact, effectuer un rinçage préliminaire à l'argon en appuyant sur la pédale et en maintenant la position à demi enfoncée 3 à 5 s.

Appuyer ensuite à fond sur la pédale pour déclencher l'impact. Si la couverture d'argon est optimale, le point d'impact présente une surface argentée brillante. Si la surface est au contraire oxydée, rapprocher la buse du point d'impact et/ou modifier l'angle de celle-ci puis répéter l'opération jusqu'à obtention de l'aspect d'impact souhaité. Ne plus modifier ensuite cette position et la controler régulièrement!

Remarque : La rondelle de titane marquée d'impacts peut être réutilisée après sablage de sa surface.

5.6 Réglage des paramètres de soudage

5.6.1 L'opération de soudage en prothèse dentaire

Fondée sur les principaux concepts de physique expliqués au chapitre 4, la « puissance » de soudage de votre appareil de soudage au laser est réglable à l'aide des paramètres suivants:

- · la tension
- · la durée d'impulsion
- · la combinaison tension / durée d'impulsion
- · le réglage de la focale

5.6.2 La tension


La profondeur de soudage est fonction de la tension. Une augmentation de cette dernière se traduit par une plus grande profondeur de soudage, une diminution par une profondeur de soudage plus faible.

5.6.3 La durée d'impulsion

La durée d'impulsion est déterminée par le temps d'influence de l'impulsion laser (de 0,5 à 20 ms). Elle exerce une influence aussi bien sur le diamètre du point de soudure que sur la résistance du cordon de soudure.

5.6.4 La combinaison tension/durée d'impulsion

Les paramètres tension et durée d'impulsion sont en corrélation et doivent être réglés en fonction de l'épaisseur du matériau et de sa composition, ainsi que de l'opération de soudure elle-même. En principe, il faut éviter des différences extrêmes dans les paramètres, telles qu'une tension très élevée et une durée d'impulsion très courte, ou inversement. Les rapports entre ces deux paramètres sont illustrés dans le schéma ci-dessous :

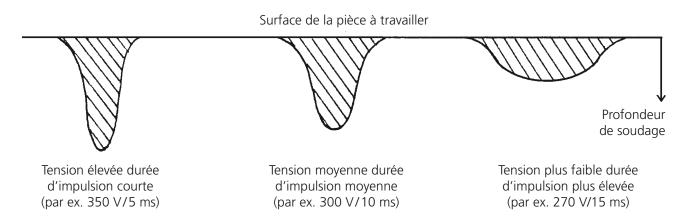

Le réglage correct des paramètres de soudage permet d'une part d'assembler solidement des éléments massifs, tels que des barres linguales ou des éléments intermédiaires, puisqu'il est possible de les souder, en opérant bilatéralement et sur des épaisseurs maximales de 4 mm; d'autre part, ledit réglage permet également, en réduisant cette fois la puissance, de pratiquer en toute sécurité des soudures extrêmement fines, comme sur les implants ou les pièces d'attachements.

Soudure « douce »

Une soudure douce signifie: souder avec une durée prolongée et une tension diminuée. Une jonction, réalisée par ex. avec les paramètres 280 V/12 ms (soudure douce) présentera une meilleure structure, à la stabilité plus élevée, qu'une jonction réalisée avec une tension plus élevée et une durée moindre, tout en présentant une profondeur égale.

Si la situation de l'impact autorise un diamètre plus étendu, ce type de réglage est à privilégier.

Si l'épaisseur des pièces le permet et en fonction de l'alliage, on travaillera avec des durées d'impulsion d'env. 10 ms. Ainsi par ex. pour les alliages CoCr pour chassis métalliques une durée de 8 à 10 ms. sera choisie.

La tension sera réglée en conséquence, diminuée si nécessaire.

 
5.6.5 Le réglage de la focale

On peut faire varier le diamètre du rayon laser de 0,2 à 2,0 mm au niveau de son impact en modifiant le réglage de la focale. Un faible diamètre permet de pratiquer des soudures ponctuelles dans des endroits très étroits, un grand diamètre des soudures étalées.

Un foyer très étroit place le rayon laser en position de perçage. En règle générale, cela entraîne des projections de matériau incontrôlées et une mauvaise résistance de la soudure.

Un foyer très large ne fait fondre le métal qu'en surface. Une soudure en profondeur est, de ce fait, impossible à obtenir, en revanche une égalisation ou même un polissage sont alors parfaitement réalisables.

Le diamètre idéal de la focale pour une soudure se situe aux alentours de 0,6 à 0,8 mm. Ces valeurs peuvent être modifiées au cas par cas.



5.7 Déroulement de l'opération de soudage

Une fois toutes les mesures préparatoires décrites dans les Chapitres 5.1. à 5.6 exécutées, l'opération de soudage proprement dite peut commencer.

5.7.1 Contrôle et estimation de la profondeur globale de soudage

Avant la fixation sur le modèle en plâtre, on estime la profondeur globale de la soudure à réaliser.

On détermine un paramètre de soudure correspondant à l'alliage utilisé, à l'intervalle qui existe encore éventuellement entre les deux parties à souder et à la profondeur de soudure trouvée après estimation.


5.7.2 Soudure de fixation

Pour réaliser une soudure exempte de déformation, la détermination adéquate des points de soudure joue un rôle aussi important qu'un travail préparatoire impeccable.

Le principe est le suivant :

Plus l'énergie de soudage utilisée est faible, plus le risque de déformation est limité.

C'est pourquoi la pièce à souder est d'abord fixée au modèle à l'aide d'une soudure dite de fixation.

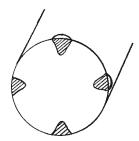


Comme illustré sur la figure ci-dessus, l'on commence par réaliser, à faible énergie, quatre points de soudure placés les uns en face des autres. Selon l'application considérée, la profondeur de soudure se situe entre 0,15 et 0,3 mm.

Dans la mesure du possible, les premiers points de soudure sont toujours effectués là où l'on a, manifestement, le meilleur contact de surface. Le travail est ensuite ôté du modèle et l'on vérifie qu'il n'existe pas de tensions.


5.7.3 Soudage en profondeur

On pratique ensuite l'opération de soudage proprement dite (ou soudage en profondeur), en travaillant en diagonale par rapport aux points de fixation et en faisant appel à l'énergie de soudage correspondant à la profondeur du soudage à réaliser.

 Il faut veiller à ce que l'opération soit bien pratiquée en opposition et des deux côtés, avec recouvrement partiel des cônes d'impact.




Après la pose, en vis-à-vis, des 4 points de soudure en profondeur, on peut également souder les intervalles encore libres.

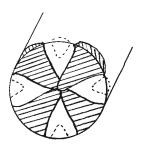

5.7.4 Soudage en profondeur avec matériau d'apport


Dans de nombreux travaux de soudage, il est intéressant, d'introduire du matériau d'apport approprié (de 0,35 à 0,5 mm de Ø) dans l'intervalle de soudure au cours même de l'opération de soudage en profondeur, ce qui permet simultanément de compenser, le matériau manquant.

C'est particulièrement important avec les alliages posant des difficultés de soudage car cela permet souvent d'améliorer la qualité de la soudure. Lors du soudage d'alliages CoCr pour coulées sur modèles, il faut toujours introduire une tige d'apport CoCr pour soudure au laser exempte de carbone dans l'intervalle de soudure.

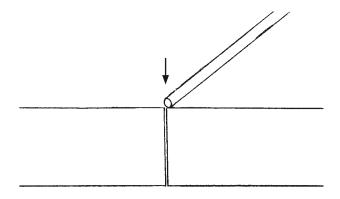


5.7.5 Soudage en X

 Une préparation avec contact bout à bout central permet généralement de travailler avec des énergies de soudage faibles.




On commence par souder le centre de la surface de contact.

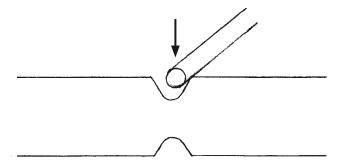

Le matériau d'apport, choisi dans le même alliage (tige de 0,35 à 0,5 mm de Ø), est soudé tout autour de la gorge ; pour ce faire, on utilise une faible énergie de soudage. Lors de cette opération, on accumule autant de matériau que nécessaire pour atteindre, au moins, la section globale du matériau d'origine.

5.7.6 Cordon de soudure


Les cordons de soudure sont recouverts, au niveau de chaque point de soudure, sur un diamètre d'environ les 2/3, afin que la soudure soit parfaitement achevée aussi en profondeur.

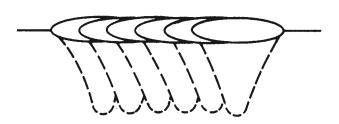

5.7.7 Dépôt de matériau

En cas de strictions au niveau du cordon de soudure ou si l'on souhaite renforcer la pièce (par ex. au niveau des points de contact), l'on soudera du fil d'apport de la finesse correspondante.

L'impact laser est orienté sur l'extrémité du fil d'apport, de manière à en projeter une goutte sur la zone à renforcer; pour ce faire, on réglera le laser légèrement plus « bas », autrement dit avec une tension plus faible et durée d'impulsion plus longue.

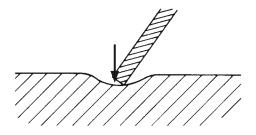

5.7.8 Orientation du rayon laser

En règle générale, l'objet est placé perpendiculairement à l'axe du rayon laser. Le trajet du rayon de la lumière laser correspond à l'angle de vision de l'opérateur (à travers le microscope). En orientant la direction du rayon de biais sur l'objet, le métal fondu en surface est « poussé » dans l'axe du rayon. C'est ainsi que l'on peut, en cas de besoin, « pousser » du matériau dans une direction souhaitée.

5.7.9 Egalisation

Une fois réalisé, un cordon de soudure peut être égalisé grâce à la focale variable (élargissement).

Le diamètre du foyer est fortement agrandi et l'énergie répartie sur cette surface. De cette façon, seule la surface entre en fusion et l'on réalise un soudage étalé.



5.8 Fissures de soudage

Quelques alliages, difficiles à souder, ont tendance à former des fissures au niveau du cordon de soudage.

Généralement, ces fissures n'apparaissent qu'après la réalisation de quelques points de soudure et ne sont visibles qu'au microscope. Elles sont synonymes d'une forte diminution de la résistance du cordon de soudage et sont donc impérativement à proscrire.

Elles seront évitées grâce à une préparation adéquate de la surface d'impact et à l'utilisation de matériau d'apport approprié. Ce matériau d'apport peut, le cas échéant, être dans un autre alliage que celui à souder (par ex., un alliage palladium-argent, difficilement soudable, peut voir ses propriétés de soudage au laser améliorées par du matériau d'apport sous forme de tige d'or).

5.9 Soudage de matériaux différents


Lorsqu'on soude ensemble deux alliages différents, il y en a toujours un qui exige plus d'énergie de soudage que l'autre, et c'est sur lui que doit être dirigé la majeure partie de l'énergie.

Par exemple, lors de l'assemblage par soudage d'un alliage à base d'or et d'un alliage à base de CoCr, c'est le premier qui recevra ce surplus.

Lors du soudage de couronnes télescopes à base de métaux précieux avec un alliage de châssis métallique, il est recommandé d'adjoindre un appendice à la couronne, afin de s'assurer des soudures stables et exemptes de tension.

Recommandation: ergot conique pour soudure au laser REF 111-901-00.

L'objectif est un ajustement aussi parfait que possible (sans le moindre espace) entre l'appendice de la couronne et le châssis métallique. Pour ce faire, pratiquer la soudure au laser avec du fil au CoCr ou sans apport de matériau supplémentaire. En cas de contact approximatif entre la couronne et le châssis métallique, travailler systématiquement avec du fil d'or comme matériau d'apport. Souder séparément chaque partie secondaire d'une prothèse combinée, afin de garantir un meilleur ajustement de l'ensemble. Pratiquer des points de soudure, en opérant de chaque côté à tour de rôle, et souder alternativement à partir d'en haut et à partir d'en bas.

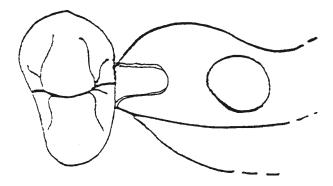

5.10 Soudure pratiquée à proximité de résine ou de céramique

Les soudures réalisées à proximité de pièces en résine ne posent pas de problème; il en va de même de celles réalisées près de coiffes en céramique; l'idéal, toutefois, serait la présence d'un dégagement céramique d'env. 1 mm de largeur.

Pour éviter l'effet d'une chaleur trop élevée, les différents points de soudure devraient être pratiqués selon un intervalle de temps plus grand.

5.11 Réglage de la fréquence

L'appareil de soudage au laser fonctionne aussi bien avec des impulsions uniques (0 Hz), qu'avec des impulsions enchaînées à fréquence réglable.

En règle générale, même un opérateur chevronné ne devrait pas sélectionner une fréquence d'impulsion supérieure à 3 Hz, autrement dit trois points de soudure par seconde, rythme que la main a énormément de difficultés à suivre. Avec un réglage sur 1 Hz, on peut aussi bien travailler, en appuyant en permanence sur la pédale, avec des impulsions à enchaînement lent, qu'en relâchant la pédale et avec des impulsions uniques.

5.12 Soudures au laser dans le domaine de l'orthodontie et de l'orthopédie dento-faciale

Tableau de soudage pour les appareils à souder au laser de Dentaurum

Recommandations essentielles pour l'utilisation du tableau de soudage :

- 1. Le soudage de petites pièces et d'appareils d'orthopédie dento-faciale exige, en général, les mêmes conditions et préparations que celles déjà connues dans la technique de la soudure au laser en général.
- 2. Une préparation précise et sans faille des parties à souder est la condition essentielle du succès d'une soudure de parties parfois très épaisses (par ex., des fils) avec des parties très fines (par ex., des bagues).
- 3. Pour pouvoir travailler de façon efficace en orthopédie dento-faciale, les parties à souder doivent être préparées de façon à se trouver côte à côte dans un même plan. Les pièces industrielles, toujours semblables, telles que l'écrou de la charnière de Herbst® ou la base de tubes vestibulaires, doivent de ce fait être retravaillées, à l'aide de petites pointes abrasives, de telle sorte qu'elles jouxtent les bagues de tailles et de formes différentes dans le même plan. Ce n'est qu'ainsi que ces pièces peuvent être reliées directement entre elles sans matériau d'apport pour la soudure.
- 4. Si l'emplacement de contact entre bague et fil n'est que ponctuel ou s'il y a même un faible espace entre les deux, il faut travailler avec un matériau d'apport pour fusion approprié, tel que le fil remanium, ø 0,35 mm.
- 5. Généralement, toutes les soudures au laser devraient se faire en atmosphère sous gaz inerte (argon) pour empêcher une oxydation au niveau du cordon de soudure, ce qui a un effet positif sur la stabilité de ce dernier. Les points de soudure doivent, en principe, briller d'un éclat métallique.
- 6. Les pièces utilisées en orthopédie dento-faciale présentent souvent une surface métallique brillante. Cela peut provoquer la réflexion du rayon laser. En raison du long et pénible travail que cela provoque ultérieurement, l'on renonce en général dans ces cas-là au sablage des parties à souder avec du corindon. Pour obtenir néanmoins le résultat de soudage souhaité, il peut être nécessaire de faire varier l'angle d'incidence du rayon laser sur le point de liaison. La puissance de soudage doit être adaptée aux données spécifiques. Dans le cas normal, la puissance est augmentée et l'angle d'incidence du rayon laser choisi de telle sorte que ce dernier soit guidé de la partie la plus épaisse vers la partie la plus fine.
- 7. Les paramètres indiqués dans le tableau de soudage suivant s'appuient sur l'expérience acquise en technique d'application Dentaurum avec les produits Dentaurum pour l'orthodontie et l'orthopédie dento-faciale.

N°	Tâche	Matériaux recommandés	Paramètres	Paramètres de soudage		
			Tension (en volts)	Durée de pulsation (en ms)	Réglage de la focale	
1	Confection d'une charnière de Herbst®	a) Charnière de Herbst® I Bagues molaires supérieures/ inférieures Bagues prémolaires supérieures/ inférieures	225 - 230	2,5 - 3,5	0,6	
2		b) Charnière de Herbst® IV Bagues molaires supérieures/ inférieures Bagues prémolaires supérieures/ inférieures	225 - 230	2,5 - 3,5	0,6	
3	Confection d'un appareil pour disjonction de la suture palatine	Vis Hyrax®, bagues molaires supérieure bagues prémolaires supérieures, fil rer dur élastique x 0,9 ou 1,0 mm				
	Etape 1	Fil ø 1,0 mm pour bague	225 - 230	2,5 - 3,5	0,6	
	Etape 2	Bras de rétention sur fil ø 1,0 mm	270	6,0 - 7,0	0,6	
	Etape 3	Renforcer avec fil ø 0,35 mm	230	3,0	0,6	
4	Souder Quad Helix sur les bagues	Quad Helix pré-formé Bague molaire supérieure/inférieure	225 - 230	3,0 - 3,5	0,6	
5	Confection d'un dispositif individuel de maintien d'espace	Fil remanium®, ø 0,8 mm Bague molaire supérieure/inférieure	225 - 230	3,0 - 3,5	0,6	
6	Confection d'un arc lingual/palatin soudé aux bagues	Arc lingual/palatin Orthorama® Fil remaloy® Ø 0,9 mm Fil remanium®, dur élastique x 0,9 mm Bagues molaires inf.	225 - 230	3,0 - 3,5	0,6	
7	Soudage d'un fourreau lingual/ palatin à une bague	Fourreaux linguaux/palatins Bagues molaires supérieures/ inférieures	230	3,0 - 3,5	0,6	
8	Confection d'un appareillage Crozat					
	Etape 1	Fils remaloy® ø 0,7 à 1,5 mm ou	260 - 270	4,0 - 8,0	0,6	
	Etape 1	Fils remanium®, dur élastique ø 0,7 à 1,5 mm	260 - 270	4,0 - 8,0	0,6	
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm	230	3,0	0,6	
9	Confection d'un appareillage Nance	Fil remaloy® ø 0,9 mm sur bagues molaires supérieures	225 - 230	3,0 - 3,5	0,6	
		Fil remanium® ø 0,9 mm	225 - 230	3,0- 3,5	0,6	
10	Soudage d'un crochet pour élastiques	sur arc facial ou écran labial				
	Etape 1	Crochet-boule 0,7 mm	240	4,0	0,6	
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm	230	3,0	0,6	

N°	Tâche	Matériaux recommandés	Paramètres de soudage		
			Tension (en volts)	Durée de pulsation (en ms)	Réglage de la focale
11	Soudage d'une butée sur un arc rond ou de section carrée ou rectangulaire	Tube de butée, fendu sur arc rond	225 - 230	3,0	0,6
	– acier inoxydable !	sur arc de section carrée ou rectangulaire	230	3,0	0,6
12	Soudage d'un crochet pour élastiques sur un arc rond ou de	Crochet préformé ou crochet-boule ø 0,7 mm sur arc rond	225	2,5 - 3,0	0,6
	section carrée ou rectangulaire	sur arc de section carrée ou rectangulaire	230	3,0 - 3,5	0,6
13	Soudage d'un tube en croix sur un	Tube en croix sur arc rond	225	2,5 - 3,0	0,6
	arc rond ou de section carrée ou rectangulaire acier inoxydable!	sur arc de section carrée ou rectangulaire	230	3,0	0,6
14	Soudage de tubes ronds sur crochets Adam pour mise en place d'un arc facial	Tubes – acier inoxydable ø 1,2 mm par ex	225	3,0	0,6
15	Fabrication individuelle d'une rétention à coller Confection d'une rétention linguale individuelle	Fil remaloy® Ø 0,7 mm Base à treillis, petite	220	3,0	0,6
16	Fabrication individuelle d'un crochet sur bague ou bracket à coller/tubes vestibulaires	Crochet-boule ø 0,7 mm	235	3,5	0,6
17	Confection d'un « ergot Kahn » sur ur	n arc facial			
	Etape 1	Fil remanium® ø 0,9 mm, bout à bout	260	7,0	0,6
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm	230	3,0	0,6
18	Confection d'un crampon à coller sur arc lingual	Fil remanium® ø 0,9 mm sur base à treillis	220	3,0	0,6
	Etape 1	Arc lingual et fil remanium® ø 0,9 mm	250	3,0	0,6
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm	230	5,0	0,6
19	Confection d'un ressort individuel sur un arc labial	Fil remanium®, ø 0,7 mm, dur élastique	260	3,0	0,6
20	Confection d'un crochet pour élastique	es sur masque facial			
	Etape 1	Crochet-boule ø 0,9 mm	245	4,0	0,6
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm	230	5,0	0,6
21	Soudage d'un manchon pour vis-pous	soir à piston sur un arc labial	l		I
	Etape 1	Manchon moleté	230	3,0	0,6
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm	230	3,0	0,6

N°	Tâche	Matériaux recommandés	Paramètres de soudage				
			Tension (en volts)	Durée de pulsation (en ms)	Réglage de la focale		
22	Confection d'une rétention supplémentaire sur un écarteur pour un meilleur ancrage dans la résine	Fil remanium®, ø 0,9 mm	240	4,5	0,6		
23 24	Soudage d'un fil sur un écarteur, en ta	nt que ressort par ex.					
	Etape 1	Fil remanium® ø 0,8 mm, bout à bout	260	6,0	0,6		
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm ou	230	3,0	0,6		
		Fil remanium® ø 0,8 mm – plat	260	6,0	0,6		
25	Fabrication d'un appareil d'écartement sans résine	Vis Hyrax®, mini Bagues polaires supérieures/ inférieures	225 - 230	3,0 - 3,5	0,6		
26	Réparation d'un arc labial, d'un crochet ADAM						
	Etape 1	Doubler avec fil ø 0,7 mm	260	6,0	0,6		
	Etape 2	Doubler avec fil ø 0,7 mm	260	4,0	0,6		
27	Confection d'une butée sur arc facial/écran labial	Tube de butée ø 1,15 mm	230	3,5	0,6		
28	Confection d'un crochet « Post » sur un arc de section ronde maxillaire + mandibule section carrée ou rectangulaire maxillaire + mandibule acier inoxydable!	Crochet-boule ø 0,7 mm	225	3,0	0,6		
29	Réparation d'une vis Hyrax® avec bras o	de rétention cassé					
30	Etape 1	Bout à bout	270	7,0	0,6		
	Etape 2	Renforcer avec fil ø 0,35 mm ou	230	3,0	0,6		
		Souder à plat	270	7,0	0,6		

N°	Tâche	Matériaux recommandés	Paramètres de soudage			
			Tension (en volts)	Durée de pulsation (en ms)	Réglage de la focale	
31	Tube buccal à bague molaire	Bague molaire supérieure/inférieure Tube buccal	230	3,0 - 3,5	0,6	
32	Crochet double sur bague molaire	Bague molaire supérieure/inférieure Crochet lingual/palatinal	230	3,0 - 3,5	0,6	
33	Modification d'un arc palatin, système Orthorama®	Fil remanium®, ø 0,5 mm, dur élastique	230	3,0	0,6	
34	Modification par jumellage des vis de rétraction (suivant geller)	Vis de rétraction	260	6,0	0,6	

5.13 Exemples d'application en prothèse dentaire Valeurs de réglage de la tension et de la durée d'impulsion

Le tableau suivant fournit une liste des valeurs typiques de réglage de tension et de durée d'impulsion pour les opérations de soudure les plus fréquentes, en fonction des alliages les plus utilisés.

La valeur de référence pour la position du point de focalisation présélectionnée est de ø 0,7 mm.

En fonction de chaque cas d'application concret et de l'alliage utilisé, ainsi que de de l'état de surface, il peut être nécessaire de s'éloigner quelque peu des valeurs indiquées!

	Combinaison de matériaux							
Indication	Ti (pur)	Co-Cr	Au-Pt	Au-Ag	Au-Pd	Pd-Ag		
barre linguale	300/6-10	290-310/8-12	_	-	-	_		
bridge	280-300/4-8	290-310/8-12	300-340/ 8-10	300-340/ 8-10	290-330/ 8-10	290-320 8-10		
petite potence	280-290/4-8	270-300/8-10	_	_	_	_		
crochet	230-270/2-8	270-280/8-10	_	_	_	_		
trou de couronne	220-270/1-6	230-270/1-6	230-280/ 2-8	230-280/ 2-8	220-270/ 2-8	220-270 <i>/</i> 2-8		
base de châssis	270-290/4-6	270-290/4-6	_	-	-	_		
tige de friction	240-270 / 3-6	250-270 / 3-6	_	_	_	_		